




Original-Betriebsanleitung

GA 4000ACIC-R  
GA 4000ACIC-S

Ausgabe 06/2013

AirCoat  
Automatik-Sprühpistole

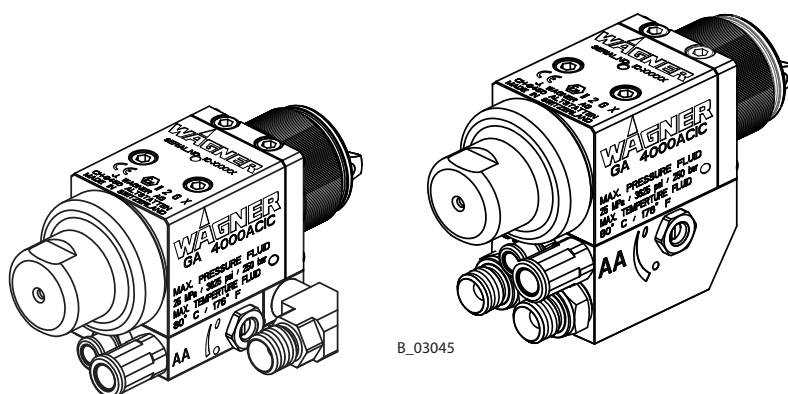

B\_03045



II 2GX (Atex 95)



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ZU DIESER ANLEITUNG</b>	<b>6</b>
1.1	Vorwort	6
1.2	Warnungen, Hinweise und Symbole in dieser Anleitung	6
1.3	Sprachen	7
1.4	Abkürzungen im Text	7
<b>2</b>	<b>BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG</b>	<b>8</b>
2.1	Gerätetypen	8
2.2	Art der Verwendung	8
2.3	Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	8
2.4	Sicherheitstechnische Parameter	9
2.5	Verarbeitbare Arbeitsstoffe	9
2.6	Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	10
2.7	Restrisiken	10
<b>3</b>	<b>KENNZEICHNUNG</b>	<b>11</b>
3.1	Explosionsschutz-Kennzeichnung	11
3.2	„X“ Besondere Hinweise	11
<b>4</b>	<b>ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>12</b>
4.1	Sicherheitshinweise für den Betreiber	12
4.1.1	Elektrische Betriebsmittel	12
4.1.2	Personalqualifikation	12
4.1.3	Sichere Arbeitsumgebung	12
4.2	Sicherheitshinweise für das Personal	13
4.2.1	Sicherer Umgang mit den Wagner-Spritzgeräten	13
4.2.2	Erdung des Geräts	13
4.2.3	Materialschläuche	14
4.2.4	Reinigung	14
4.2.5	Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten, Lacken und Farben	14
4.2.6	Berühren heißer Oberflächen	15
4.3	Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	15
4.3.1	Sicherheitsvorschriften	15
<b>5</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>16</b>
5.1	Einsatzbereich	16
5.2	Lieferumfang	16
5.2.1	Typenbezeichnung	16
5.2.2	Übersicht	17
5.2.3	Grundaufbau	18
5.2.4	Ergänzungskomponenten	18
5.2.4.1	Grundplatten	18
5.2.4.2	Luftkappen	19
5.2.4.3	AirCoat Flachstrahldüsen ACF3000	19
5.2.4.4	AirCoat Rundstrahldüsen ACR3000	19
5.2.4.5	Materialanschlüsse	20
5.2.4.6	Luftanschlüsse	20
5.2.4.7	Verschlussstift	20
5.2.4.8	Packungseinsatz GA 4000AC	20
5.2.4.9	Verteileraufnahmen	20

## Inhaltsverzeichnis

5.3	Daten	21
5.3.1	Technische Daten	21
5.3.2	Abmessungen und Anschlüsse	22
5.3.3	Werkstoffe der farbführenden Teile	23
5.4	Funktionsbeschreibung	24
5.4.1	Aufbau der Sprühpistole	24
5.4.2	Betriebsarten „NC“ und „C“	25
5.4.2.1	Betrieb ohne Materialzirkulation „NC“	25
5.4.2.2	Betrieb mit Materialzirkulation „C“	25
5.4.3	Funktion der Sprühpistole	25
5.5	Sprühverfahren	26
5.5.1	Sprühverfahren AirCoat flach	26
5.5.2	Sprühverfahren AirCoat rund	27
<b>6</b>	<b>MONTAGE UND INBETRIEBNAHME</b>	<b>28</b>
6.1	Aufstellen und Anschliessen	28
6.1.1	Typisches Automatik Sprühsystem	28
6.1.2	Belüftung der Spritzkabine	29
6.1.3	Luftleitungen	29
6.1.4	Materialleitungen	29
6.1.5	Erdung des Systems	30
6.2	Vorbereitung Lack	31
6.2.1	Umrechnungstabelle für Viskositäten	31
6.3	Inbetriebnahme	32
6.3.1	Allgemeine Regeln beim Umgang mit der Sprühpistole	32
6.3.2	Vorbereitung Inbetriebsetzung	33
<b>7</b>	<b>BETRIEB</b>	<b>34</b>
7.1	Anfahren AirCoat Sprühen	34
7.2	Spritzbild formen	34
7.3	Auswechseln der AirCoat Düse	35
7.4	Reinigen der AirCoat Düse	35
7.5	Düsenverstopfung beseitigen	36
7.6	Auswechseln des Düseneinsatzes der Rundstrahldüse	37
<b>8</b>	<b>STÖRUNGSSUCHE UND -BEHEBUNG</b>	<b>38</b>
<b>9</b>	<b>REINIGUNG UND WARTUNG</b>	<b>39</b>
9.1	Ausser Betrieb setzen und Reinigen	40
9.2	Materialschlauch wechseln	41
9.3	Austauschen der Düsendichtung	41
9.4	Auswechseln des Dichtnippels der Rundstrahldüse	42
9.5	Teile im Pistolenkörper auswechseln	44
9.5.1	Demontage GA 4000ACIC	44
9.5.2	Packungseinsatz GA 4000AC (RP)	46
9.5.3	Zusammenbau GA 4000ACIC	48

## Inhaltsverzeichnis

<b>10</b>	<b>ZUBEHÖR</b>	<b>50</b>
10.1	AirCoat Düsen ACF3000	50
10.2	Rundstrahldüsenaufsatz	52
10.2.1	Düseneinsätze RXX	52
10.2.2	Düsenverschraubung komplett	52
10.3	Schläuche	53
10.4	Diverses	53
<b>11</b>	<b>ERSATZTEILE</b>	<b>55</b>
11.1	Wie werden Ersatzteile bestellt?	55
11.2	Ersatzteilliste GA 4000ACIC	56
11.3	Service-Sets und Ersatzteilgruppen	58
11.4	Packungseinsatz GA 4000AC (RP)	58
11.5	Dichtungssatz GA 4000 Packung RP und RP spezial	59
<b>12</b>	<b>GEWÄHRLEISTUNGS- UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN</b>	<b>60</b>
12.1	Hinweis zur Produkthaftung	60
12.2	Gewährleistungsanspruch	60
12.3	CE-Konformitätserklärung	61
12.4	Nationale Technische Spezifikationen	61

# 1 ZU DIESER ANLEITUNG

## 1.1 VORWORT

Die Betriebsanleitung enthält Informationen zum sicheren Betrieb, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung des Gerätes.  
 Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss für das Bedien- und Servicepersonal verfügbar sein.  
 Das Bedien- und Servicepersonal ist entsprechend der Sicherheitshinweise zu unterweisen.  
 Das Gerät darf nur unter Beachtung dieser Betriebsanleitung betrieben werden.  
 Diese Einrichtung kann gefährlich sein, wenn sie nicht gemäss den Angaben dieser Betriebsanleitung betrieben wird.

## 1.2 WARNUNGEN, HINWEISE UND SYMBOLE IN DIESER ANLEITUNG

Warnhinweise in dieser Anleitung weisen auf besondere Gefahren für Anwender und Gerät hin und nennen Massnahmen, um die Gefahr zu vermeiden. Die Warnhinweise gibt es in folgenden Stufen:

**Gefahr** – unmittelbar drohende Gefahr.  
 Nichtbeachten hat Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge.

	<b>GEFAHR</b>
	Hier steht der Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt! Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises. Das Signalwort weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.  → Hier stehen die Massnahmen zur Vermeidung der Gefahr und ihrer Folgen.

**Warnung** – mögliche drohende Gefahr.  
 Nichtbeachten kann Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

	<b>WARNUNG</b>
	Hier steht der Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt! Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises. Das Signalwort weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.  → Hier stehen die Massnahmen zur Vermeidung der Gefahr und ihrer Folgen.

**Vorsicht** – mögliche gefährliche Situation.  
 Nichtbeachten kann leichte Körperverletzung zur Folge haben.

	<b>VORSICHT</b>
	Hier steht der Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt! Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises. Das Signalwort weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.  → Hier stehen die Massnahmen zur Vermeidung der Gefahr und ihrer Folgen.

**Hinweis** – mögliche gefährliche Situation.  
 Nichtbeachten kann Sachschäden zur Folge haben.

<b>HINWEIS</b>
Hier steht der Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt! Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises. Das Signalwort weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.  → Hier stehen die Massnahmen zur Vermeidung der Gefahr und ihrer Folgen.

**Hinweis** – vermittelt Informationen zu Besonderheiten und zum Vorgehen.

### 1.3 SPRACHEN

Die Betriebsanleitung ist in folgenden Sprachen erhältlich:

<b>Sprache:</b>	<b>Bestellnr.</b>	<b>Sprache:</b>	<b>Bestellnr.</b>
Deutsch	2312955	Englisch	2312956
Französisch	2312957	Italienisch	2312958
Spanisch	2312959	Schwedisch	2316798
Russisch	2327992		

### 1.4 ABKÜRZUNGEN IM TEXT

<b>Stk</b>	Stückzahl
<b>Pos</b>	Position
<b>K</b>	Kennzeichen in den Ersatzteillisten
<b>Bestellnr.</b>	Bestellnummer
<b>RP</b>	Replaceable Packing (austauschbare Packung)
<b>PTFE</b>	Polytetrafluorethylen
<b>GF</b>	Glasfaser
<b>PE</b>	Polyethylen
<b>UWMW-PE</b>	Ultrahochmolekulares Polyethylen
<b>FPM</b>	Fluor-Polymer-Kautschuk (Viton)
<b>POM</b>	Polyoxymethylen (Acetal)
<b>PA</b>	Polyamid
<b>SW</b>	Schlüsselweite für Werkzeug
<b>TX</b>	Torxgrösse (Werkzeug)

## **2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

---

### **2.1 GERÄTETYPEN**

AirCoat Automatik-Sprühpistole mit der Typenbezeichnung:

GA 4000ACIC
-------------

### **2.2 ART DER VERWENDUNG**

Das Gerät ist geeignet zum Verarbeiten von flüssigen Materialien wie Farben und Lacke, entsprechend Ihrer Einteilung in Explosionsgruppe IIA oder IIB, insbesondere von Beschichtungstoffen, nach dem AirCoat-Verfahren.

### **2.3 EINSATZ IM EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICH**

Das Gerät kann im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 1) eingesetzt werden.





## 2.4 SICHERHEITSTECHNISCHE PARAMETER



WAGNER lehnt jede Haftung ab für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässe Verwendung entstehen.

- Gerät nur für das Verarbeiten von durch WAGNER empfohlene Materialien verwenden.
- Gerät nur als Ganzes betreiben.
- Schutzeinrichtungen nicht ausser Funktion nehmen.
- Nur WAGNER-Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.

Der Betrieb des Geräts ist ausschliesslich unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Das Bedienpersonal muss anhand dieser Betriebsanleitung entsprechend geschult sein.
- Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden.
- Die Hinweise zu Betrieb, Wartung und Instandhaltung in dieser Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.
- Die im Anwenderland üblichen gesetzlichen Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.

## 2.5 VERARBEITBARE ARBEITSSTOFFE

Decklacke, Grundierungen, Korrosionsschutz, Strukturlacke, Laugen, Beizen, Klarlacke, Trennmittel, usw. auf Lösemittel- sowie Wasserbasis.

### Hinweis

Bei Applikationsproblemen bitte den WAGNER Fachberater und den Lackhersteller anfragen.

## 2.6 VERNÜNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNG

Es ist verboten:

- nicht geerdete Werkstücke zu beschichten
- eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Gerät vorzunehmen
- trockene oder ähnliche Beschichtungsstoffe zu verarbeiten
- mangelhafte Bauteile, Ersatzteile und anderes als im Kapitel 10 dieser Betriebsanleitung beschriebenes Zubehör zu verwenden.

Folgend aufgeführte Fehlanwendungen können zu Gesundheits- und/oder Sachschäden führen:

- Verwendung von Pulver als Beschichtungsstoff

Wagner Geräte sind nicht für das Verarbeiten von Lebensmitteln ausgelegt.

## 2.7 RESTRISIKEN

Restrisiken sind Risiken, die auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht ausgeschlossen werden können.

Gegebenenfalls weisen Warn- und Verbotsschilder an den jeweiligen Risikostellen auf bestehende Restrisiken hin.

<b>Restrisiko</b>	<b>Quelle</b>	<b>Folgen</b>	<b>spezifische Massnahmen</b>	<b>Lebensphase</b>
Hautkontakt mit Lacken und Reinigungsmitteln	Umgang mit Lacken und Reinigungsmitteln	Hautreizungen, Allergien	Schutzkleidung tragen Sicherheitsdaten-Blätter beachten	Betrieb, Wartung, Demontage
Lack in der Luft ausserhalb des definierten Arbeitsbereiches	Lackieren ausserhalb des definierten Arbeitsbereiches	Einatmen gesundheitsgefährdender Stoffe	Arbeits- und Betriebs-Anweisungen beachten	Betrieb, Wartung

### 3 KENNZEICHNUNG

#### 3.1 EXPLOSIONSSCHUTZ-KENNZEICHNUNG

AirCoat Automatik-Sprühpistole mit der Typenbezeichnung:

GA 4000ACIC

Das Gerät ist nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

**CE**  II 2G X



CE: Communautés Européennes  
 Ex: Symbol für Explosionsschutz  
 II: Gerätegruppe II  
 2: Kategorie 2 (Zone 1)  
 G: Ex-Atmosphäre Gas  
 X: Besondere Hinweise

#### 3.2 „X“ BESONDERE HINWEISE

X: Die maximale Oberflächentemperatur entspricht der zulässigen Materialtemperatur.

Maximale Materialtemperatur	°C	+80
	°F	+176
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	+5 ÷ +40
	°F	+41 ÷ +104

## 4 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

### 4.1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BETREIBER

- Diese Anleitung jederzeit am Einsatzort des Gerätes verfügbar halten.
- Örtliche Richtlinien zum Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften jederzeit einhalten.



#### 4.1.1 ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL

Elektrische Geräte und Betriebsmittel

- Entsprechend den örtlichen Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf Betriebsart und Umgebungseinflüsse vorsehen.
- Nur von Elektrofachkräften oder unter deren Aufsicht instandhalten lassen.
- Entsprechend den Sicherheitsvorschriften und elektrotechnischen Regeln betreiben.
- Bei Mängeln unverzüglich reparieren lassen.
- Ausser Betrieb setzen, wenn von ihnen eine Gefahr ausgeht.
- Spannungsfrei schalten lassen, bevor mit Arbeiten an aktiven Teilen begonnen wird. Personal über vorgesehene Arbeiten informieren. Elektrische Sicherheitsregeln beachten




#### 4.1.2 PERSONALQUALIFIKATION

- Sicherstellen, dass das Gerät nur von geschultem Personal betrieben und repariert wird.

#### 4.1.3 SICHERE ARBEITSUMGEBUNG

- Sicherstellen, dass der Fussboden des Arbeitsbereichs ableitfähig ist gemäss EN 61340-4-1.
- Sicherstellen, dass alle Personen innerhalb des Arbeitsbereichs ableitfähige Schuhe tragen.
- Sicherstellen, dass Personen beim Spritzen ableitfähige Handschuhe tragen. Die Erdung erfolgt über den Handgriff der Spritzpistole.
- Farbnebel-Absauganlagen entsprechend den lokalen Vorschriften bauseits erstellen.
- Sicherstellen, dass folgende Bestandteile einer sicheren Arbeitsumgebung zur Verfügung stehen:
  - dem Arbeitsdruck angepasste Materialschläuche/Luftschläuche.
  - Persönliche Schutzausrüstung (Atem- und Hautschutz).
- Sicherstellen, dass keine Zündquellen wie offenes Feuer, Funken, glühende Drähte oder heisse Oberflächen in der Umgebung vorhanden sind. Nicht Rauchen.

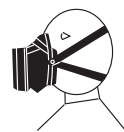

## 4.2 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS PERSONAL


- Informationen in dieser Anleitung jederzeit beachten, insbesondere die Allgemeinen Sicherheitshinweise und die Warnhinweise.
- Örtliche Richtlinien zum Arbeitsschutz und zu Unfallverhütungsvorschriften jederzeit einhalten.



### 4.2.1 SICHERER UMGANG MIT DEN WAGNER-SPRITZGERÄTEN

Der Spritzstrahl steht unter Druck und kann gefährliche Verletzungen verursachen. Injektion von Farbe oder Reinigungsmittel vermeiden:

- Spritzpistole nie gegen Personen richten.
- Nie in den Spritzstrahl fassen.
- Vor allen Arbeiten am Gerät, bei Arbeitsunterbrechungen und Funktionsstörungen:
  - Energie- und Druckluftzufuhr trennen.
  - Spritzpistole gegen Betätigung sichern.
  - Spritzpistole und Gerät druckentlasten.
  - Bei Funktionsstörung den Fehler gemäss Kapitel „Störungssuche“ beheben.
- Die Flüssigkeitsstrahler sind bei Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate durch einen Sachkundigen (zum Beispiel Wagner Servicetechniker) auf ihren arbeitssicheren Zustand zu prüfen, gemäss der Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler (ZH 1/406 und BGR 500 Teil 2 Kapitel 2.36).
  - Bei stillgelegten Geräten kann die Prüfung bis zur nächsten Inbetriebnahme ausgesetzt werden.

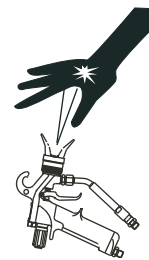

Bei Hautverletzungen durch Farbe oder Reinigungsmittel:

- Notieren Sie, welche Farbe oder welches Reinigungsmittel Sie benutzt haben.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verletzungsgefahr durch Rückstosskräfte vermeiden:

- Bei Betätigen der Spritzpistole auf sicheren Stand achten.
- Spritzpistole nur kurzzeitig in einer Stellung halten.

### 4.2.2 ERDUNG DES GERÄTS

Um eine elektrostatische Aufladung des Gerätes zu verhindern, muss dieses geerdet werden.

Reibung, strömende Flüssigkeiten und Luft oder Elektrostatik-Beschichtungsverfahren erzeugen Aufladungen. Bei einer Entladung können sich Funken oder Flammen bilden.

- Sicherstellen, dass das Gerät bei jedem Spritzvorgang geerdet ist.
- Zu beschichtende Werkstücke erden.
- Sicherstellen, dass alle Personen innerhalb des Arbeitsbereichs geerdet sind, z. B. durch das Tragen von ableitfähigen Schuhen.
- Beim Spritzen ableitfähige Handschuhe tragen. Die Erdung erfolgt über den Handgriff der Spritzpistole.



### 4.2.3 MATERIALSCHLÄUCHE

- Sicherstellen, dass der Schlauchwerkstoff gegenüber den versprühten Materialien chemisch beständig ist.
- Sicherstellen, dass der Materialschlauch für den im Gerät erzeugten Druck geeignet ist.
- Sicherstellen, dass Schläuche nur an geeigneten Orten verlegt werden. Auf keinen Fall Schläuche verlegen:
  - in belebten Bereichen
  - an scharfen Kanten
  - auf beweglichen Teilen
  - auf heißen Flächen
- Sicherstellen, dass die Schläuche nie zum Ziehen oder Verschieben des Gerätes benutzt werden.
- Der elektrische Widerstand des kompletten Hochdruckschlauchs muss kleiner als 1 MOhm sein.

Einige Flüssigkeiten haben einen hohen Ausdehnungskoeffizienten. In manchen Fällen kann das Volumen ansteigen, mit daraus folgenden Beschädigungen an Rohren, Verschraubungen etc. und Flüssigkeitsaustritt.



### 4.2.4 REINIGUNG

- Gerät elektrisch spannungsfrei schalten.
- Pneumatik-Zuleitung abkoppeln.
- Gerät druckentlasten.
- Sicherstellen, dass der Flammpunkt der Reinigungsmittel um mindestens 5 K über der Umgebungstemperatur liegt.
- Zum Reinigen nur lösemittelfeuchte Lappen und Pinsel verwenden. Auf keinen Fall harte Gegenstände verwenden oder Reinigungsmittel mit Pistole aufsprühen.

In geschlossenen Behältern bildet sich ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch.

- Bei Gerätereinigung mit Lösemitteln nie in einen geschlossenen Behälter spritzen.
- Behälter erden.



### 4.2.5 UMGANG MIT GEFÄHRLICHEN FLÜSSIGKEITEN, LACKEN UND FARBEN

- Bei Lackaufbereitung, -verarbeitung und Gerätereinigung die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller der verwendeten Lacke, Lösemittel und Reiniger beachten.
- Vorgeschriebene Schutzmassnahmen ergreifen, insbesondere Schutzbrille, Schutzkleidung und -handschuhe tragen sowie gegebenenfalls Hautschutzcreme verwenden.
- Atemschutzmaske beziehungsweise Atemschutzgerät benutzen.
- Für ausreichenden Gesundheits- und Umweltschutz: Gerät in einer Spritzkabine oder an einer Spritzwand mit eingeschalteter Belüftung (Absaugung) betreiben.
- Beim Verarbeiten heißer Materialien entsprechende Schutzkleidung tragen.



#### 4.2.6 BERÜHREN HEISSER OBERFLÄCHEN

- Heisse Oberflächen nur mit Schutzhandschuhen berühren.
- Bei Betrieb des Gerätes mit einem Beschichtungsstoff mit einer Temperatur > 43 °C; 109 °F:
  - Gerät mit einem Warn-Aufkleber „Warnung – heisse Oberfläche“ kennzeichnen.

**Bestellnr.**

9998910            Hinweisaufkleber  
9998911            Schutzaufkleber

**Hinweis:** Die beiden Aufkleber zusammen bestellen.

#### 4.3 ANWENDUNG IN EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN

Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Folgende Sicherheitsvorschriften beachten und einhalten.



##### 4.3.1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

###### Sicherer Umgang mit den WAGNER-Spritzgeräten

Bei Kontakt des Geräts mit Metall können sich mechanische Funken bilden.

In explosionsfähiger Atmosphäre:

- Gerät nicht gegen Stahl oder rostiges Eisen schlagen oder stossen.
- Gerät nicht fallen lassen.
- Nur geeignetes Werkzeuge verwenden.

**Zündtemperatur des Fördermaterials**

- Prüfen, dass die Zündtemperatur des Fördermaterials über der maximal zulässigen Oberflächentemperatur liegt.

**Zerstäubungsunterstützendes Medium**

- Zur Materialzerstäubung nur schwach oxidierende Gase verwenden, z. B. Luft.

**Reinigung**

Bei Ablagerungen auf den Oberflächen lädt sich das Gerät unter Umständen elektrostatisch auf. Bei Entladung kann es zu Flammen- oder Funkenbildung kommen.

- Ablagerungen auf den Oberflächen entfernen, um Leitfähigkeit zu erhalten.

## 5 BESCHREIBUNG

---

### 5.1 EINSATZBEREICH

Das Gerät ist geeignet zum Verarbeiten von flüssigen Materialien wie Farben und Lacke, entsprechend Ihrer Einteilung in Explosionsgruppe IIA oder IIB, insbesondere von Beschichtungsstoffen, nach dem AirCoat-Verfahren.

### 5.2 LIEFERUMFANG

#### 5.2.1 TYPENBEZEICHNUNG

<b>GA</b>	<b>4000</b>	<b>AC</b>	<b>XX</b>
①	②	③	④

① **GA** = Automatikpistole

② **4000** = Pistolentyp

③ **AC** = AirCoat Sprühverfahren


④ **IC** = Form- und Zerstäuberluft über Ventil innerhalb der Pistole gesteuert.

**EC** = Form- und Zerstäuberluft über Ventil ausserhalb der Pistole gesteuert.



**5.2.2 ÜBERSICHT**

Die AirCoat Automatik-Pistole besteht aus dem Pistolenkörper sowie aus den Ergänzungskomponenten. Zirkulationsbetrieb ist möglich.

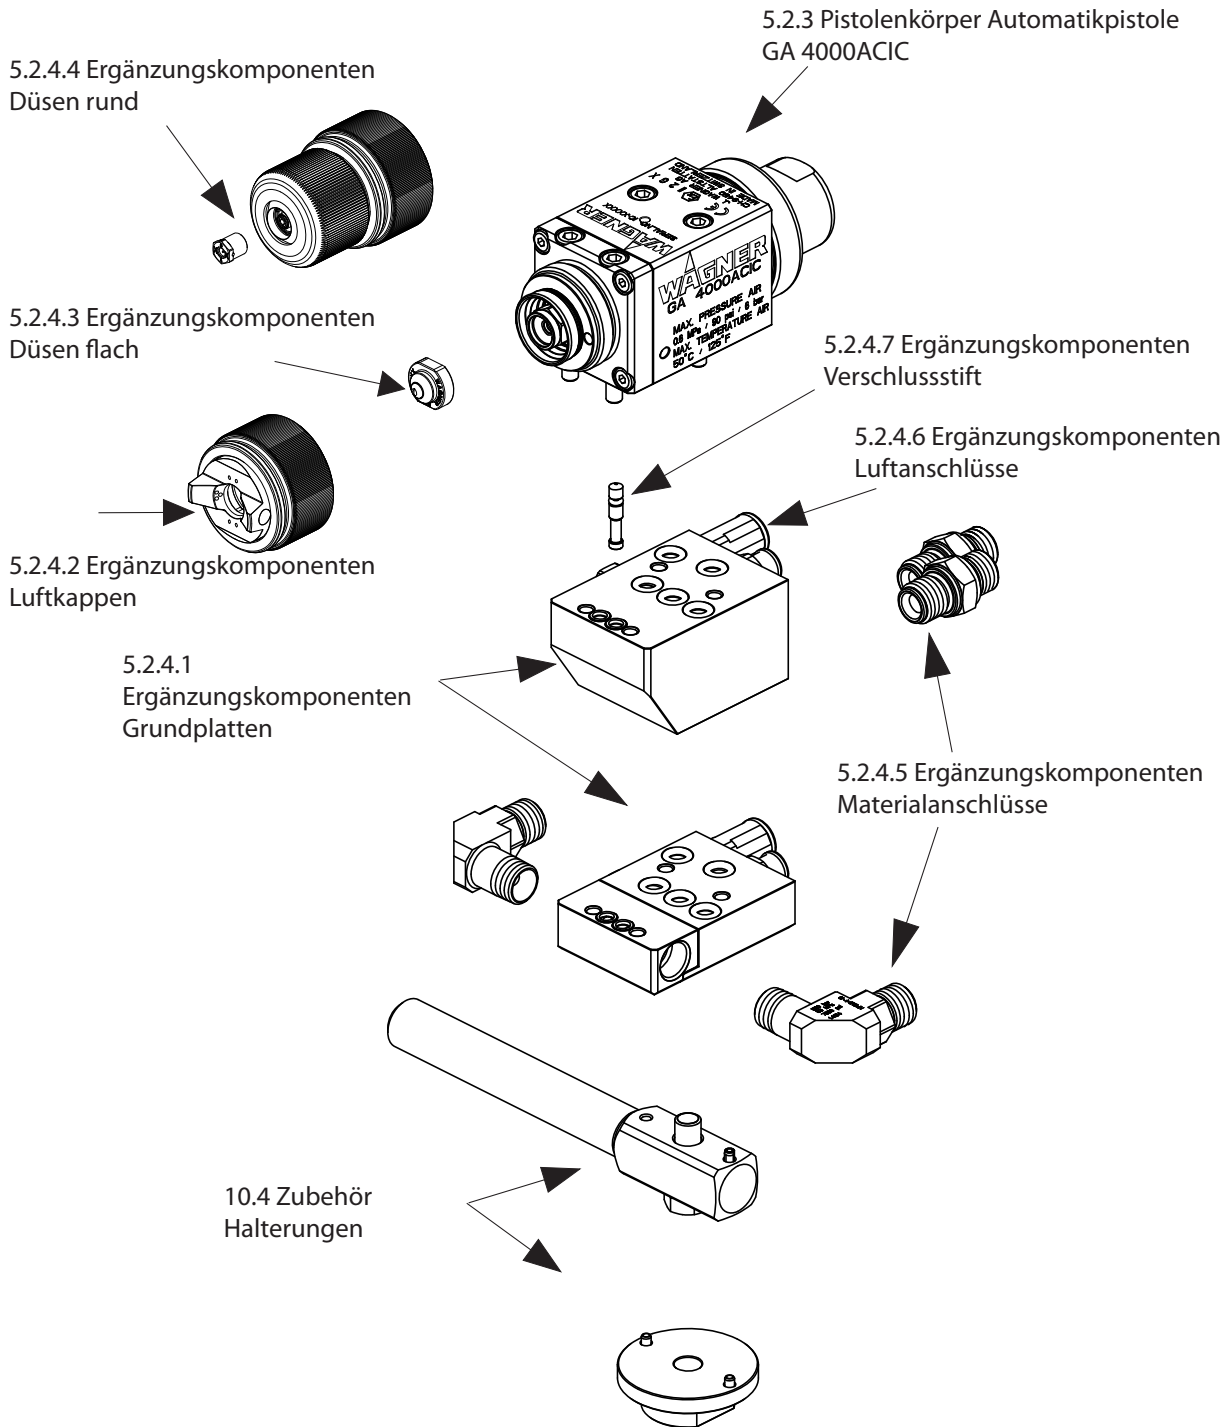

B\_03047

**5.2.3 GRUNDAUSFÜHRUNG**

Bestellnr.	Benennung
2312132	AirCoat Automatikpistole GA 4000ACIC
2338603	AirCoat Automatikpistole GA 4000ACIC (RP)

Zur Grundausrüstung gehören:


Bestellnr.	Benennung
2315627	CE-Konformitätserklärung
2312955	Betriebsanleitung deutsch
Kapitel 1	Betriebsanleitung in der entsprechenden Landessprache

Mit den Ergänzungskomponenten kann die Grundausführung der Automatikpistole je nach Anforderungen und Zubehörwünschen optimal auf jeden Anwendungsfall abgestimmt und ergänzt werden.


Der genaue Lieferumfang ist dem Lieferschein zu entnehmen.

**5.2.4 ERGÄNZUNGSKOMPONENTEN****5.2.4.1 GRUNDPLATTEN**

Bestellnr.	Benennung
2308810	Grundplatte GA 4000ACIC-R (inklusive Dichtungen und Luftanschlüsse)
2312144	Grundplatte GA 4000ACIC-S (inklusive Dichtungen und Luftanschlüsse)

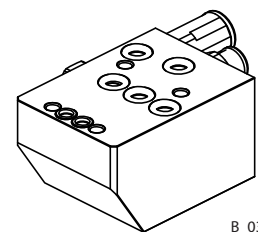


B\_03484

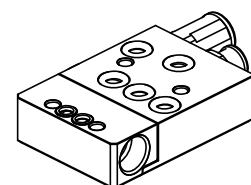


B\_03485

**5.2.4.2 LUFTKAPPEN**


Bestellnr.	Benennung
2308809	Luftkappe HV plus (blau) für hochviskose Materialien
2308808	Luftkappe LV plus (rot) für niederviskose Materialien
2313493	Luftkappe LA plus (bronze)
2340299	Luftkappe LV plus (blank)

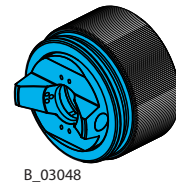


B\_03048

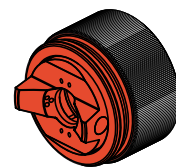

B\_03049

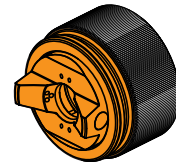

B\_03098

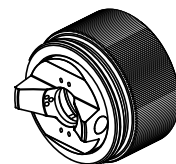

B\_04231

**5.2.4.3 AIRCOAT FLACHSTRAHLDÜSEN ACF3000**


Bestellnr.	Benennung
379XXX	Eine Auswahlhilfe für Düsen finden Sie in Kapitel 10



B\_00021

**5.2.4.4 AIRCOAT RUNDSTRAHLDÜSEN ACR3000**

Bestellnr.	Benennung
379XXX	Eine Auswahlhilfe für Düsen finden Sie in Kapitel 10

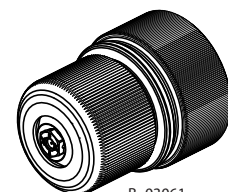

B\_03061

**5.2.4.5 MATERIALANSCHLÜSSE**

Bestellnr.	Benennung
350550	Anschlussnippel gerade
2314065	Anschlussnippel 90°



B\_03074



B\_03097

**5.2.4.6 LUFTANSCHLÜSSE**

Bestellnr.	Benennung
9998090	Einschraubverschraubung gerade Ø 6 mm - 1/8"; Ø 0.24 inch - 1/8" * Standard
9998993	Einschraubverschraubung gerade Ø 8 mm - 1/8"; Ø 5/16" - 1/8"



B\_00507



B\_00508

**5.2.4.7 VERSCHLUSSTIFT**

Bestellnr.	Benennung
2310534	Verschlussstift komplett



B\_03050

**5.2.4.8 PACKUNGSEINSATZ GA 4000AC**

Bestellnr.	Benennung
2313516	Standardpackung GA 4000 AC
2338601	Packungseinsatz GA 4000 AC (RP)



B\_04228

**5.2.4.9 VERTEILERAUFNAHMEN**

Bestellnr.	Benennung
2314279	Ventilaufnahme GA 4000AC komplett (Winkel 80°)
2340315	Ventilaufnahme GA 4000AC komplett (Winkel 50°)




B\_04232

**5.3 DATEN****5.3.1 TECHNISCHE DATEN**


Beschreibung	Einheiten	GA 4000ACIC
Maximaler Lufteingangsdruck	MPa	0.6
	bar	6
	psi	87
Maximaler Materialdruck	MPa	25
	bar	250
	psi	3625
Materialanschluss (Innengewinde)	inch	G1/4"
Luftanschluss (Innengewinde)	inch	G1/8"
Gewicht (Grundausführung)	g	880
	oz	31
Maximale Temperatur Material	°C	80
	°F	176
Maximale Temperatur Luft	°C	50
	°F	122
Maximale Umgebungstemperatur	°C	+5 ÷ +40
	°F	+41 ÷ +104
Schallpegel bei 0.3 MPa; 3 bar; 43.5 psi Luftdruck und 11 MPa; 110 bar; 1549 psi Materialdruck ***	dB(A)	82.0

\*\*\* Gemessener A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel in 0.5 m Abstand, Lpa0.5m nach DIN EN 14462; 2005.


**5.3.2 ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE**

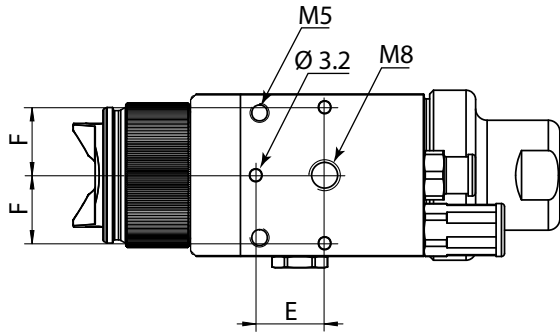

	mm	inch
A	129	5.08
B	47	1.85
C	77.5	3.05
D	55	2.17
E	18±0.1	0.71±0.004
F	18±0.1	0.71±0.004

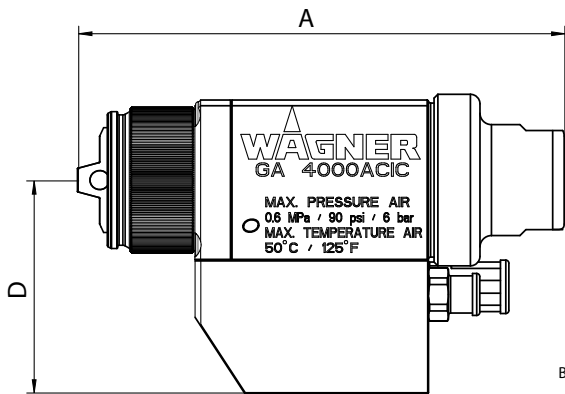

B\_03486

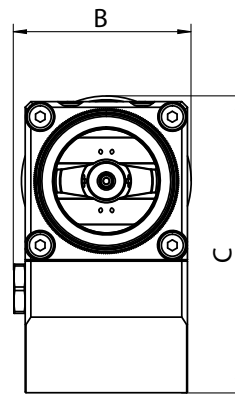


**Anschlussdaten:**

Grundplatte zu GA 4000ACIC-R


CA = G1/8" -> 6 mm; 0.24 inch Steuerluft

AA = G1/8" -> 8 mm; 0.31 inch Zerstäuberluft


M = G1/4" -> NPS1/4" Material

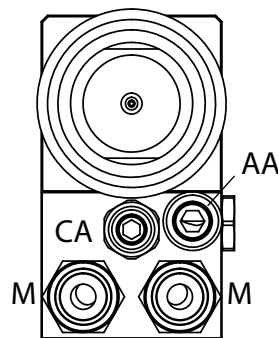


B\_3487

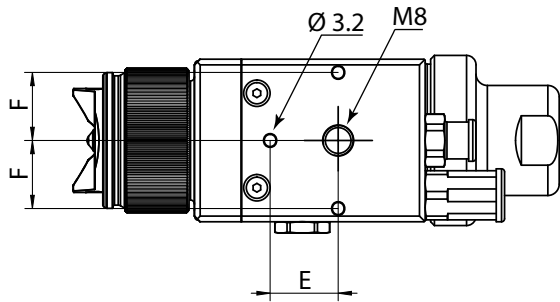

	mm	inch
A	129	5.08
B	47	1.85
C	60	2.36
D	37.5	1.48
E	18±0.1	0.71±0.004
F	18±0.1	0.71±0.004

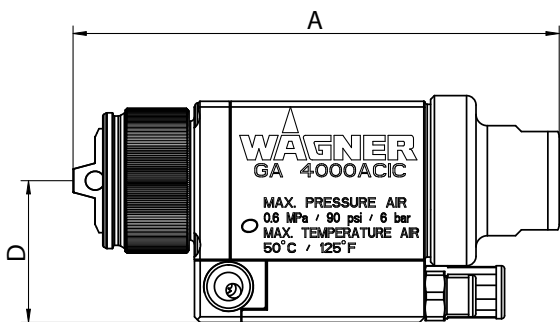

B\_03057

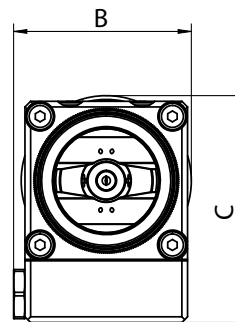


**Anschlussdaten:**

Grundplatte zu GA 4000ACIC-S

CA = G1/8" -> 6 mm; 0.24 inch Steuerluft

AA = G1/8" -> 8 mm; 0.31 inch Zerstäuberluft

M = G1/4" -> NPS1/4"Material

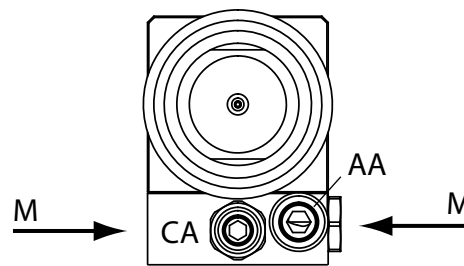

B\_3488


**5.3.3 WERKSTOFFE DER FARBFÜHRENDEN TEILE**

**Metalle**

- Hartmetall
- Edelstahl 1.4310
- Edelstahl 1.4305
- Edelstahl 1.4104

**Kunststoffe**

- UHMW-PE
- PTFE
- FPM
- POM
- PA 6.6
- EPDM

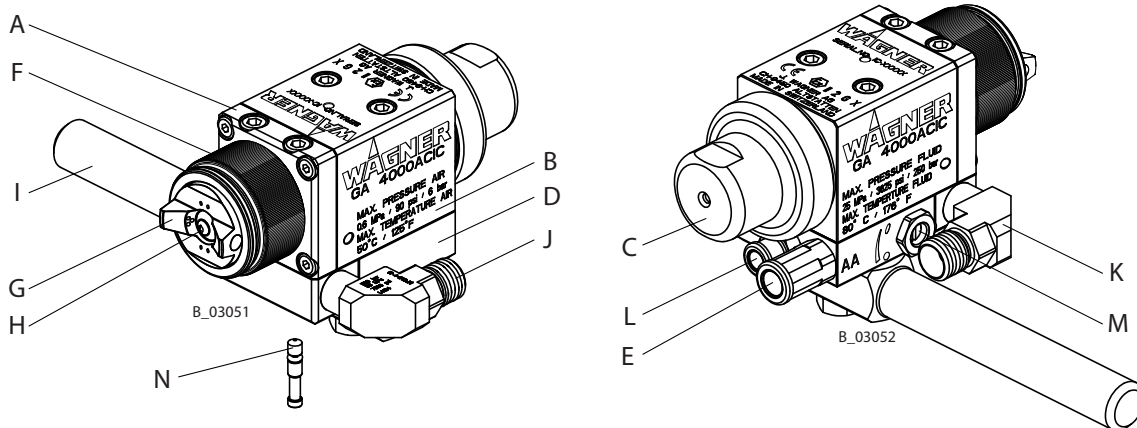**5.4 FUNKTIONSBESCHREIBUNG****5.4.1 AUFBAU DER SPRÜHPISTOLE**

	<b>Benennung</b>
A	Pistolenkopf
B	Pistolenkörper
C	Antrieb Spannhülse
D	Grundplatte
E	Anschluss Zerstäuberluft (blau)
F	Überwurfmutter
G	Luftkappe (blau, rot oder bronze)
H	Düse
I	Halterung Standard
J	Anschlussnippel (Material)
K	Anschlussnippel (Material)
L	Anschluss Steuerluft (rot)
M	Formluftdrossel
N	Verschlussstift Materialkanal


Das Gerät besteht aus einem Pistolenkopf (A), einem Pistolenkörper (B), einem Antrieb (C) und einer Grundplatte (D). Am Pistolenkopf (A) angebaut sind die Luftkappe (G), die entsprechende Düse (H) und diverse Teile zur Abdichtung und Befestigung. Im Pistolenkopf (A) ist das Materialventil und die Packung untergebracht. Im Pistolenkörper (B) ist der Spannmehanismus für die Packung eingebaut. Der Pistolenkörper dient zudem als Verbindungsstück zwischen dem Antrieb (C) und dem Pistolenkopf (A). Der Antrieb (C) besteht aus einer Membrane und einer Druckfeder für das Materialventil. Die Grundplatte (D) enthält alle Anschlüsse (E, J, K) und eine Formluftdrossel (M). Sie dient zur Verbindung der Pistole mit dem entsprechenden Bewegungsautomaten oder der Halterung.



**5.4.2 BETRIEBSARTEN „NC“ UND „C“**


**5.4.2.1 BETRIEB OHNE MATERIALZIRKULATION „NC“**

In dieser Betriebsart ist der linke oder der rechte Materialkanal im Pistolenkopf (A) durch den Verschlussstift (M) verschlossen und der Materialeingang (ME) befindet sich immer auf der gegenüber liegenden Seite.

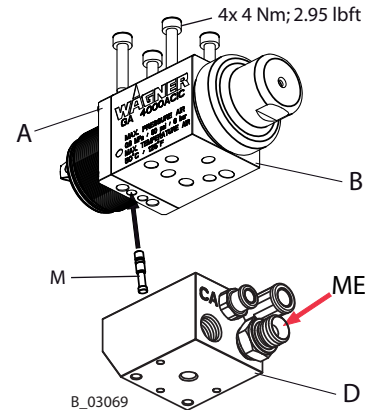

**5.4.2.2 BETRIEB MIT MATERIALZIRKULATION „C“**


In dieser Betriebsart muss der Verschlussstift (M) aus dem linken oder rechten Materialkanal im Pistolenkopf (A) entfernt werden. Zusätzlichen Anschlussnippel (J) anschrauben. Der Materialeingang (ME) und der Materialrücklauf (MR) sind in dieser Betriebsart frei wählbar.

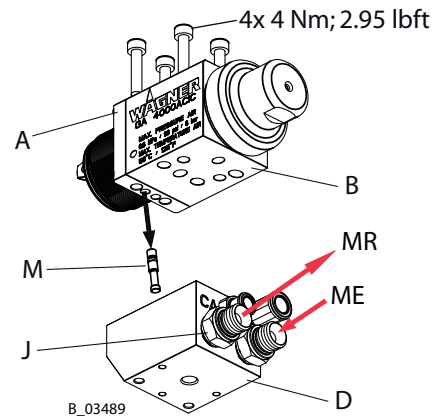

**5.4.3 FUNKTION DER SPRÜHPISTOLE**

**Schema:**

- SA = Formluft
- AA= Zerstäuberluft
- CA = Steuerluft
- M = Material
- C = Zirkulation

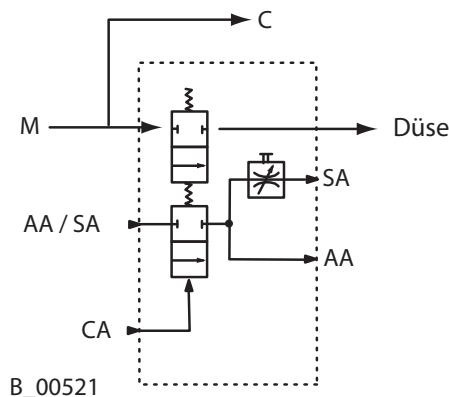

**Öffnen:**

Der Kolben im Antrieb wird mit Steuerluft beaufschlagt und bewegt sich nach hinten. Dadurch wird zuerst das Luftventil geöffnet, welches die Form- und die Zerstäuberluft freigibt. Danach wird mechanisch verzögert das Materialventil geöffnet. In dieser Stellung wird das unter Druck stehende Beschichtungsmaterial auf das Werkstück appliziert.

**Schliessen:**

Der Kolben wird entlastet, womit sich das Materialventil aufgrund der Druckfeder, die auf den Materialventilstößel drückt, schliesst. Danach wird wiederum durch Federkraft und mechanisch verzögert das Luftventil geschlossen.


**Zusätzliche Funktionen:**

Die Formluftdrossel dient zur Steuerung der Formluftmenge, während die Zerstäuberluft über einen externen Druckregler eingestellt wird. Die beiden Lüfte werden erst nach dem Luftventil getrennt geführt, was zur Folge hat, dass der Druck der Formluft dem der Zerstäuberluft in etwa entspricht und die beiden sich beim Einstellen beeinflussen.

Die Materialanschlüsse und die Farbkanäle in der Grundplatte sind so angeordnet, dass mit mehreren Pistolen im Zirkulationsbetrieb gearbeitet werden kann.

**5.5 SPRÜHVERFAHREN****5.5.1 SPRÜHVERFAHREN AIRCOAT FLACH**

Beim AirCoat Flachstrahl-Verfahren wird das Spritzmaterial unter Druck 3-12 MPa; 30-120 bar; 435-1740 psi gilt für Normalanwendungen, zerstäubt. Mit Hilfe der Zerstäuberluft, 0.05-0.25 MPa; 0.5-2.5 bar; 7.2-36 psi gilt für Normalanwendungen, wird ein weicher optimaler Spritzstrahl erzielt, der die Überlappungsprobleme in den Randzonen weitgehend eliminiert. Mit der Formluft besteht die Möglichkeit, die Spritzstrahlbreite zu vergrössern bzw. zu verkleinern.

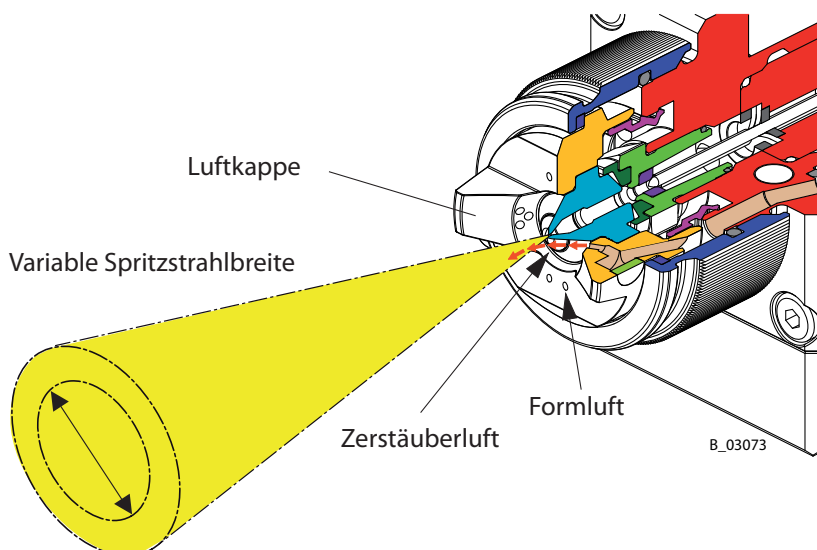**Vorteile:**


- Grosse Auftragsmenge.
- Geringe Sprühnebelbildung.
- Gute Oberflächenqualität.
- Problemlose Verarbeitung von strukturviskosen Spritzmaterialien.
- Breitenverstellung des Spritzstrahls.

### 5.5.2 SPRÜHVERFAHREN AIRCOAT RUND

Beim AirCoat Rundstrahl-Verfahren wird das Spritzmaterial unter Druck, 3-12 MPa; 30-120 bar; 435-1740 psi gilt für Normalanwendungen, zerstäubt.

Mit Hilfe der Luft, 0.05-0.25 MPa; 0.5-2.5 bar; 7.2-36 psi gilt für Normalanwendungen, wird ein weicher Spritzstrahl erzielt. Durch Drehen der Düsenmutter kann der Kegel  $\emptyset$  des Spritzstrahls eingestellt werden.

Die Multikanal-Wirbeldüse erzeugt feine Farbpartikel, reduziert gleichzeitig deren Vorwärtsgeschwindigkeit und verwirbelt sie zu einer Drehbewegung. Das Ergebnis ist eine weiche, sehr gut zerstäubte runde Sprühwolke.

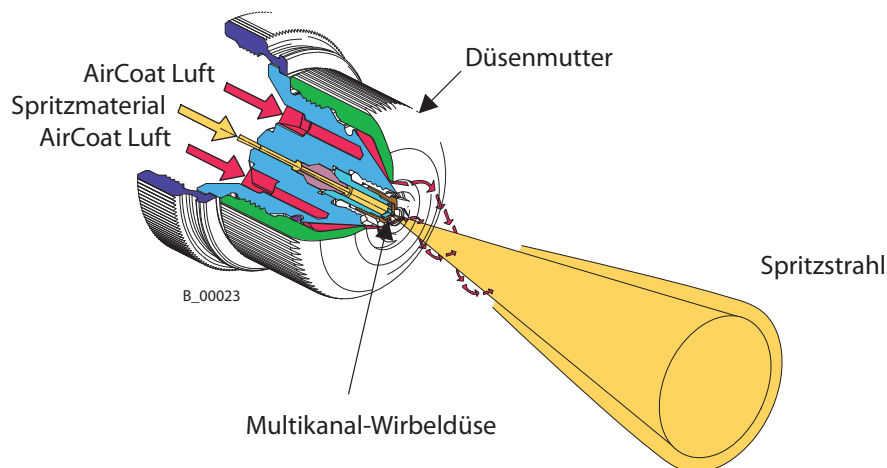


#### Vorteile:

- Grosse Auftragsmenge.
- Geringe Sprühnebelbildung.
- Gute Oberflächenqualität.
- Problemlose Verarbeitung von strukturviskosen Spritzmaterialien.

## 6 MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

### 6.1 AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN

#### 6.1.1 TYPISCHES AUTOMATIK SPRÜHSYSTEM

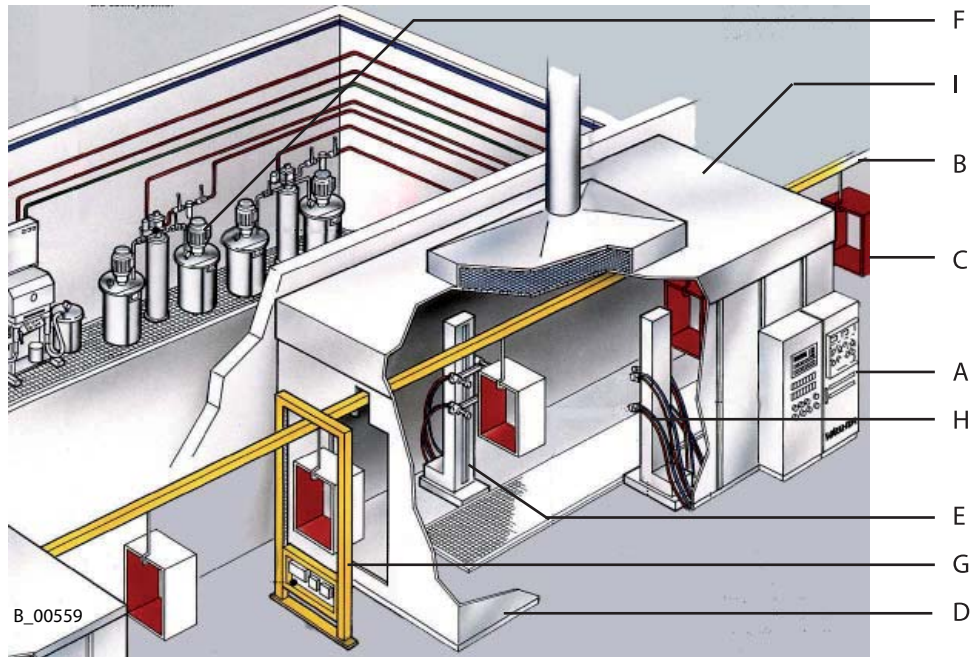



	<b>Benennung</b>
A	Schaltschrank
B	Förderer
C	Werkstück
D	Spritzkabine
E	Bewegungsautomat
F	Farbversorgung
G	Teileerkennung
H	Sprühpistolen
I	Zu- und Abluftsystem

Die Sprühpistole muss mit verschiedenen Komponenten zu einem Sprühsystem ergänzt werden. Das im Bild dargestellte System ist nur ein Beispiel. Ihr WAGNER Händler berät Sie gerne bei der Zusammenstellung einer auf Ihre Anwendung zugeschnittene, individuelle Systemlösung.

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, müssen Sie sich auch mit den Betriebsanleitungen und Sicherheitsbestimmungen aller zusätzlich benötigten Systemkomponenten bekannt gemacht haben.

**6.1.2 BELÜFTUNG DER SPRITZKABINE**



	 <b>WARNUNG</b>
	<p><b>Giftige und/oder entflammbare Dampfgemische!</b> Vergiftungs- und Verbrennungsgefahr.</p> <p>→ Gerät in einer für die Arbeitsstoffe zugelassenen Spritzkabine betreiben. –oder– → Gerät an einer entsprechenden Spritzwand mit eingeschalteter Belüftung (Absaugung) betreiben. → Nationale und örtliche Vorschriften zur Abluftgeschwindigkeit beachten.</p>

**6.1.3 LUFTLEITUNGEN**

Mit einem Luftfilter am Luftdruckregler wird sichergestellt, dass nur trockene, saubere Zerstäuberluft in die Sprühpistole gelangt. Schmutz und Feuchtigkeit in der Zerstäuberluft verschlechtern die Spritzqualität und das Spritzbild.



**6.1.4 MATERIALEITUNGEN**

<b>HINWEIS</b>
<p><b>Verunreinigungen im Spritzsystem!</b> Verstopfung der Spritzpistole, Aushärten der Materialien im Spritzsystem.</p> <p>→ Spritzpistole und Farbversorgung mit geeignetem Reinigungsmittel spülen.</p>

	 <b>GEFAHR</b>
	<p><b>Platzender Schlauch, berstende Verschraubungen!</b> Lebensgefahr durch Injektion von Material.</p> <p>→ Sicherstellen, dass der Schlauchwerkstoff gegenüber den versprühten Materialien chemisch beständig ist. → Sicherstellen, dass Spritzpistole, Verschraubungen und Materialschlauch zwischen Gerät und Spritzpistole für den im Gerät erzeugten Druck geeignet sind. → Sicherstellen, dass auf dem Hochdruckschlauch folgende Informationen erkennbar sind: - Hersteller - zulässiger Betriebsdruck - Herstelldatum.</p>

**6.1.5 ERDUNG DES SYSTEMS**

	 <b>WARNUNG</b>
	<p><b>Entladung elektrostatisch aufgeladener Bauteile in lösemittelhaltiger Atmosphäre!</b> Explosionsgefahr durch elektrostatische Funken oder Flammen.</p> <p>→ Alle Gerätekomponenten erden. → Zu beschichtende Werkstücke erden.</p>

	 <b>WARNUNG</b>
	<p><b>Starker Farbnebel bei mangelhafter Erdung!</b> Vergiftungsgefahr Mangelhafte Qualität des Farbauftrags.</p> <p>→ Alle Gerätekomponenten erden. → Zu beschichtende Werkstücke erden.</p>

Zwischen Originalgebinde und Gerät muss eine leitende Verbindung (Potentialausgleichskabel) bestehen.

## 6.2 VORBEREITUNG LACK

Die Viskosität des Lackes ist von grosser Bedeutung. Die besten Spritzergebnisse werden bei Werten zwischen 80 und 150 milli Pascal x Sekunde (mPas) erzielt.

Eine Verarbeitung bis 260 mPas ist meist ohne Probleme möglich, wenn hohe Schichtdicken erreicht werden sollen. Wichtig für die optimale Beschichtungsqualität ist, dass die Farbtemperatur während der Beschichtung konstant gehalten wird.

Bei Applikationsproblemen bitte den Lackhersteller konsultieren.

### 6.2.1 UMRECHNUNGSTABELLE FÜR VISKOSITÄTEN



milli Pascal x Sec mPas	Centipoise	Poise	DIN Cup 4 mm 0.16 inch	Ford Cup 4	Zahn 2
10	10	0.1		5	16
15	15	0.15		8	17
20	20	0.2		10	18
25	25	0.25	14	12	19
30	30	0.3	15	14	20
40	40	0.4	17	18	22
50	50	0.5	19	22	24
60	60	0.6	21	26	27
70	70	0.7	23	28	30
80	80	0.8	25	31	34
90	90	0.9	28	32	37
100	100	1	30	34	41
120	120	1.2	33	41	49
140	140	1.4	37	45	58
160	160	1.6	43	50	66
180	180	1.8	46	54	74
200	200	2	49	58	82
220	220	2.2	52	62	
240	240	2.4	56	65	
260	260	2.6	62	68	
280	280	2.8	65	70	
300	300	3	70	74	
320	320	3.2			
340	340	3.4			
360	360	3.6	80		
380	380	3.8			
400	400	4	90		

## 6.3 INBETRIEBNAHME

### 6.3.1 ALLGEMEINE REGELN BEIM UMGANG MIT DER SPRÜHPISTOLE

→ Sicherheitshinweise in Kapitel 4 beachten.

Vor allen Arbeiten am Gerät, bei einer Arbeitspause und Funktionsstörungen müssen folgende Regeln beachtet werden:


	 <b>WARNUNG</b>
	<p><b>Unbeabsichtigte Inbetriebsetzung!</b> Verletzungsgefahr.</p> <p>Vor allen Arbeiten am Gerät, bei Arbeitsunterbrechungen und Funktionsstörungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Energie- und Druckluftzufuhr trennen.</li> <li>→ Spritzpistole und Gerät druckentlasten.</li> <li>→ Spritzpistole gegen Betätigung sichern.</li> <li>→ Bei Funktionsstörung den Fehler gemäss Kapitel „Störungssuche“ beheben.</li> </ul>

<b>HINWEIS</b>
<p><b>Reinigungsmittel im Luftkanal!</b> Funktionsstörungen.</p> <p>→ Beim Reinigen die Spritzpistole immer mit mindestens 0.05 MPa; 0.5 bar; 7.25 psi Formluft betreiben. Es darf kein Reinigungsmittel in die Luftkanäle gelangen.</p>



### 6.3.2 VORBEREITUNG INBETRIEBSETZUNG

1. Sprühpistole an Hubgerät montieren.
2. Materialschläuche (Zu- und Rücklauf) an Sprühpistole und Materialversorgung anschliessen.
3. Düse auf Düsendichtung aufstecken. Luftkappe auf die Düse aufsetzen. Dabei die Anflachungen (X) auf der Düse und in der Luftkappe beachten. Überwurfmutter aufschrauben und von Hand festziehen.
4. Steuerluftschlauch und Zerstäuberluftschlauch an Sprühpistole und an ölfreie trockene Luft anschliessen.
5. Zulässige Drücke aller Systemkomponenten visuell überprüfen.
6. Erdung des Gerätes und aller übrigen leitfähigen Teile innerhalb des Arbeitsbereiches sicherstellen.
7. 10 MPa; 100 bar; 1450 psi Betriebsdruck einstellen und alle Verbindungsteile mit einem geeigneten Medium auf Dichtheit prüfen.
8. Sprühpistole und Gerät druckentlasten.

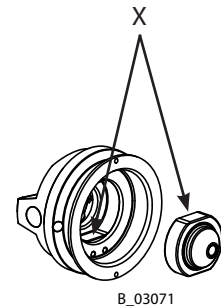

## 7 BETRIEB

### 7.1 ANFAHREN AIRCOAT SPRÜHEN

1. Materialversorgung ca. 8 MPa; 80 bar; 1160 psi Betriebsdruck einstellen und in Betrieb nehmen.
2. Spritzen (Steuerluft einschalten), dabei auf die Materialzerstäubung achten.
3. Spritzdruck an Materialversorgung soweit einregulieren, bis die optimale Materialzerstäubung erreicht ist.
4. Luftdruckregler für die Zerstäuberluft öffnen und einstellen.
5. An der Formluftdrossel die Luftmenge einregulieren, bis das optimale Spritzbild erreicht ist.  
Im Bild unten ist der Zusammenhang zwischen dem Spritzbild und der Formluft dargestellt.

**Hinweis:**

Punkte 4 und 5 wiederholen, bis das Optimum gefunden ist (Iterativer Prozess).

**Spritzbildformen**

Keine Form- / Zerstäuberluft



zu wenig Form- / Zerstäuberluft



B\_00071

richtige Form- / Zerstäuberluft


### 7.2 SPRITZBILD FORMEN

Mit der Formluft kann die Spritzbildform optimal an das Spritzobjekt angepasst werden. Das Bild zeigt den Einfluss der Formluftmenge auf das Spritzbild. Mit anderen Düsendrößen können verhältnismässig grössere bzw. kleinere Spritzbilder erzielt werden.

**Hinweis**

Verändern der Materialmenge wird erreicht durch:

- Veränderung des Materialdruckes oder
- Einsatz einer anderen Flachstrahldüse.  
Siehe Zubehör.

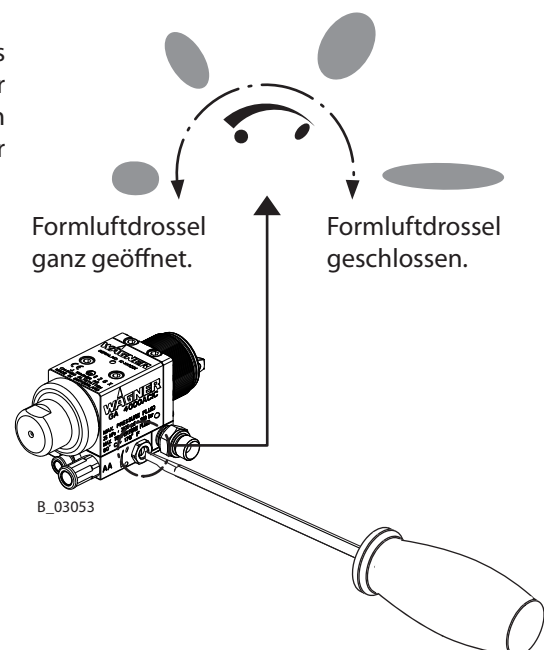

### 7.3 AUSWECHSELN DER AIRCOAT DÜSE

#### HINWEIS

##### Defekte AirCoat-Düse!

Mangelhafte Qualität des Farbauftrags.

→ Hartmetall an der AirCoat-Düse nicht mit scharfkantigen Gegenständen behandeln.


#### HINWEIS

##### Defekte Düsendichtung!


Material spritzt neben der Düse in die Luftkappe.  
Verschmutzungsgefahr.

→ Düsendichtung nicht mit scharfkantigen Gegenständen reinigen.  
→ Bei beschädigter Dichtfläche Düsendichtung ersetzen.

1. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
2. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
3. Überwurfmutter (A) abschrauben.
4. Luftkappe (B) abnehmen.
5. AirCoat Düse (C) von Hand aus Luftkappe (B) drücken und mit Reinigungsmittel behandeln, bis alle Farbenreste aufgelöst sind.
6. **Montage:**  
Düse (C) auf Düsendichtung (D) aufstecken.
7. Luftkappe (B) auf die Düse (C) aufsetzen.  
Dabei die Anflachungen (X) auf der Düse und in der Luftkappe beachten.
8. Überwurfmutter (A) aufschrauben und von Hand festziehen.

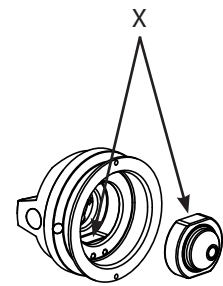

B\_03071

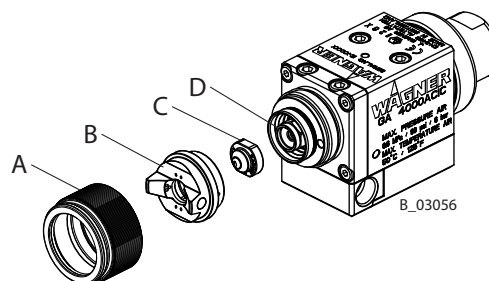

B\_03056



### 7.4 REINIGEN DER AIRCOAT DÜSE

Demontage und Montage von AirCoat Düsen siehe Punkt 7.3.

Die AirCoat Düse (C) kann in eine vom Spritzmaterialhersteller empfohlene Reinigungslösung gelegt werden.

**7.5 DÜSENVERSTOPFUNG BESEITIGEN**

1. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
2. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
3. Überwurfmutter (A) abschrauben.
4. Luftkappe (B) abnehmen.
5. AirCoat Düse (C) von Hand aus Luftkappe (B) drücken und umgedreht mit Düsenspitze nach hinten auf die Düsendichtung (D) aufsetzen.
6. Luftkappe (B) auf die Düse (C) setzen.  
Dabei die Anflachungen (X) auf der Düse und in der Luftkappe beachten.
7. Überwurfmutter (A) über Luftkappe (B) an Sprühpistole anschrauben und von Hand festziehen.
8. Materialversorgung wieder auf Druck fahren.
9. Spritzen (Steuerluftschlauch anschliessen).
10. Wenn die Verstopfung ausgeschwemmt ist, Pistole abstellen.
11. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
12. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
13. Überwurfmutter (A) abschrauben.
14. Luftkappe (B) abnehmen und AirCoat Düse (C) von Hand aus Luftkappe drücken.  
Düse und Düsendichtung reinigen und Düse in Spritzstellung wieder auf die Düsendichtung (D) aufsetzen.
15. Luftkappe (B) auf die Düse (C) setzen.  
Dabei die Anflachungen (X) auf der Düse und in der Luftkappe beachten.
16. Überwurfmutter (A) über Luftkappe (B) an Sprühpistole anschrauben und von Hand festziehen.
17. Steuerluft anschliessen.  
Materialversorgung und Luftversorgung wieder auf Druck fahren.

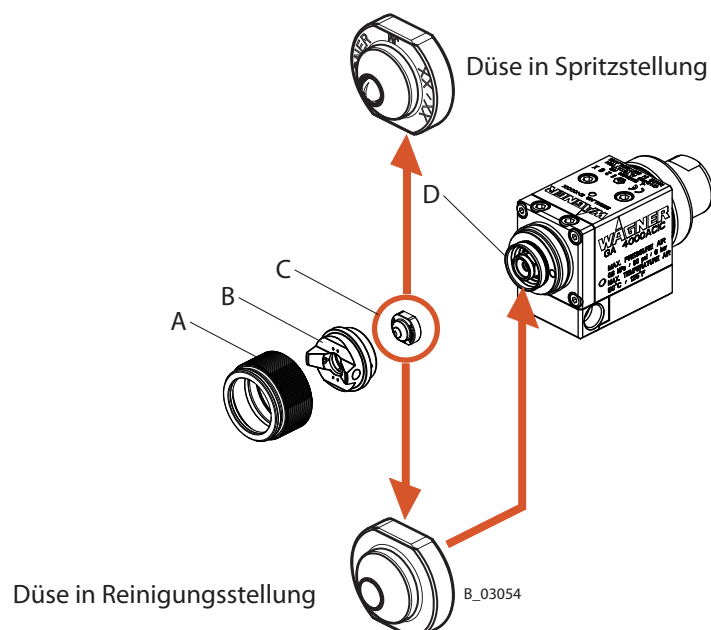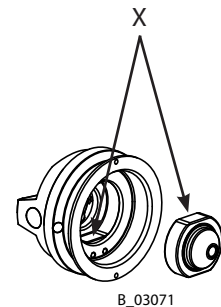


## 7.6 AUSWECHSELN DES DÜSENEINSATZES DER RUNDSTRAHLDÜSE

1. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
2. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
3. Düseneinsatz (B) mit Düsenschlüssel (A) herausdrehen.
4. Montage des neuen Düseneinsatzes (siehe Absatz 9.4) in umgekehrter Reihenfolge.

### Hinweis:

Ausspülung bei verstopfter Rundstrahldüse:

1. Düseneinsatz (B) mit Düsenschlüssel (A) eine halbe Umdrehung herausdrehen.
2. Düsenschlüssel entfernen und Sprühpistole kurzzeitig einschalten.
3. Nach dem Spülen der Düse den Düseneinsatz wieder festziehen.

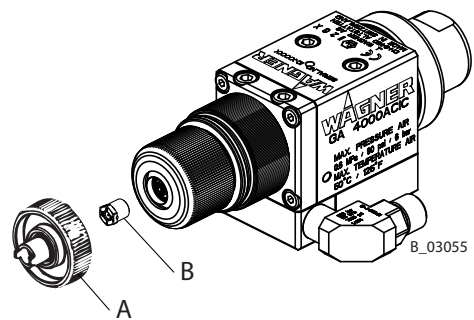

## 8 STÖRUNGSSUCHE UND -BEHEBUNG

<b>Funktionsstörung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Ungenügender Materialausstoss.	Düse zu klein.	Grössere Düse auswählen (siehe Absatz 10.1).
	Materialdruck zu niedrig.	Materialdruck erhöhen.
	Filter vor Pistole oder Hochdruckfilter bei Pumpe verstopft.	Filter reinigen oder ersetzen.
	Düse verstopft.	Düsenreinigung (siehe Absatz 7.5).
Schlechtes Spritzbild.	Abzugsweg der Ventilstange zu gering.	Steuerluftdruck erhöhen. Ventilstange ersetzen.
	Falsch eingestellte Zerstäuberluft.	Zerstäuberluft neu einstellen (siehe Absatz 7.1).
	Zu grosse Düse.	Kleinere Düse auswählen (siehe Absatz 10.1).
	Materialdruck zu niedrig.	Materialdruck an Pumpe erhöhen.
	Viskosität des Spritzmaterials zu hoch.	Gemäss Herstellerangaben Spritzmaterial verdünnen.
	Düse teilweise verstopft.	Düsenreinigung (siehe Absatz 7.5).
	Falsch eingestellte Formluft.	Formluft neu einstellen.
Luftventil undicht/ Luftleckage.	Beschädigte oder verstopfte Bohrungen in der Luftkappe.	Luftkappe reinigen oder ersetzen.
	Falsch ausgewählte Luftkappe.	Passende Luftkappe einsetzen (Hochviskos/ niederviskos).
Packung undicht.	Luftventildichtung undicht.	Luftventildichtung ersetzen (siehe Absatz 9.3).
Sprühpistole schliesst nicht sauber / Materialventil undicht.	Packung verschlissen.	neue Packung einbauen.
	Ventilsitz oder Ventilkugel beschädigt.	Teile auswechseln.

## 9 REINIGUNG UND WARTUNG

→ Sicherheitshinweise in Kapitel 4 beachten.

1. Die Sprühpistole bzw. das Gerät muss täglich gereinigt und durchgespült werden. Das zur Reinigung verwendete Reinigungsmittel muss dem Beschichtungsstoff entsprechen.
2. Täglich Schläuche, Rohre, Kupplungen überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.

→ Gemäss der Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler (ZH 1/406 und BGR 500 Teil 2 Kapitel 2.36):

- Die Flüssigkeitsstrahler sind bei Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate durch einen Sachkundigen (zum Beispiel Wagner Servicetechniker) auf ihren arbeitssicheren Zustand zu prüfen.
- Bei stillgelegten Geräten kann die Prüfung bis zur nächsten Inbetriebnahme ausgesetzt werden.

### HINWEIS

**Verunreinigungen im Spritzsystem!**

Verstopfung der Spritzpistole, Aushärten der Materialien im Spritzsystem.

→ Spritzpistole und Farbversorgung mit geeignetem Reinigungsmittel spülen.

### HINWEIS

**Spülmittel im Luftkanal!**

Funktionsstörungen durch quellende Dichtungen.

→ Sprühpistole nie in Reinigungsmittel tauchen.



### **WARNUNG**

**Unsachgemässe Wartung/Reparatur!**

Verletzungsgefahr und Geräteschäden.

- Reparaturen und Austausch von Teilen nur durch speziell ausgebildetes Personal oder eine WAGNER-Servicestelle durchführen lassen.
- Vor allen Arbeiten am Gerät und bei Arbeitsunterbrechungen:
  - Energie-/Druckluftzufuhr abschalten.
  - Spritzpistole und Gerät druckentlasten.
  - Spritzpistole gegen Betätigung sichern.
- Bei allen Arbeiten Betriebs- und Serviceanleitung beachten.

**9.1 AUSSER BETRIEB SETZEN UND REINIGEN****HINWEIS****Reinigungsmittel im Luftkanal!**

Funktionsstörungen.

→ Beim Reinigen die Spritzpistole immer mit mindestens 0.05 MPa; 0.5 bar; 7.25 psi Formluft betreiben. Es darf kein Reinigungsmittel in die Luftkanäle gelangen.

**GEFAHR****Explodierendes Gas-Luft-Gemisch!**

Lebensgefahr durch umherfliegende Teile und durch Verbrennungen.

- Nie in einen geschlossenen Behälter spritzen.
- Behälter erden.

**WARNUNG****Explosionsfähige Atmosphäre!**

Entstehung explosionsfähiger Gase bei Kontakt von Aluminium mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen.

- Zur Reinigung von Aluminium keine Flüssigkeiten mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen verwenden.

1. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
2. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
3. Reinigungsmittelversorgung anschliessen.
4. AirCoat Düse demontieren und separat reinigen (siehe Absatz 7.3).
5. Reinigungsmittelversorgung auf Druck maximal 4 MPa; 40 bar; 580 psi fahren und Pistole gründlich durchspülen.
6. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
7. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
8. Pistole aussen mit einem vom Lackhersteller empfohlenen Reinigungsmittel reinigen und mit Lappen oder Luftblaspistole trocknen.




## 9.2 MATERIALSCHLAUCH WECHSELN

Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen ist selbst bei sachgemäßer Behandlung durch Umgebungseinflüsse eingeschränkt.

- Täglich Schläuche, Rohre, Kupplungen überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
- Als Vorsorgemaßnahme müssen Schlauchleitungen nach einem vom Betreiber festgelegten Zeitraum durch neue ersetzt werden.

1. Ausserbetriebnahme und Reinigung.
2. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
3. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
4. Gabelschlüssel Schlüsselweite 17 mm; 0.67 inch an der Schlüsselweite des Materialanschlusses ansetzen und gegenhalten.
5. Mit Gabelschlüssel Schlüsselweite 19 mm; 0.75 inch Mutter des Materialschlauches losdrehen.
6. **Montage:**  
Materialschlauch von Hand aufschrauben und mit Hilfe der beiden Gabelschlüssel festziehen.

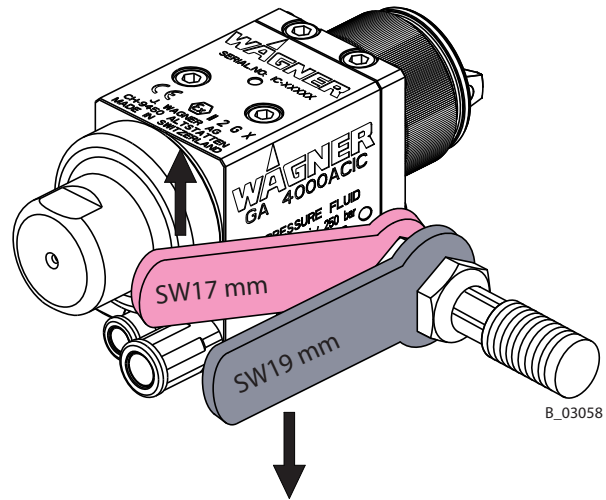

## 9.3 AUSTAUSCHEN DER DÜSENDICHTUNG


### HINWEIS

#### Formluft und Zerstäuberluft nicht getrennt!

Schlechtes Spritzbild.  
Spritzstrahl lässt sich nicht verstellen.

- Verteilerdichtung (F) sorgfältig behandeln.


1. Ausserbetriebnahme und Reinigung.
2. Druckentlastung an Pistole und Gerät vornehmen.
3. Pistole sichern (Steuerluftschlauch entfernen).
4. Überwurfmutter (A) abschrauben.
5. Luftkappe (B) zusammen mit Düse (C) abnehmen.
6. Düsendichtung (D) mit Hilfe eines Schraubendrehers herauslösen.
7. Neue Düsendichtung auf Ventilaufnahme (E) stecken.
8. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

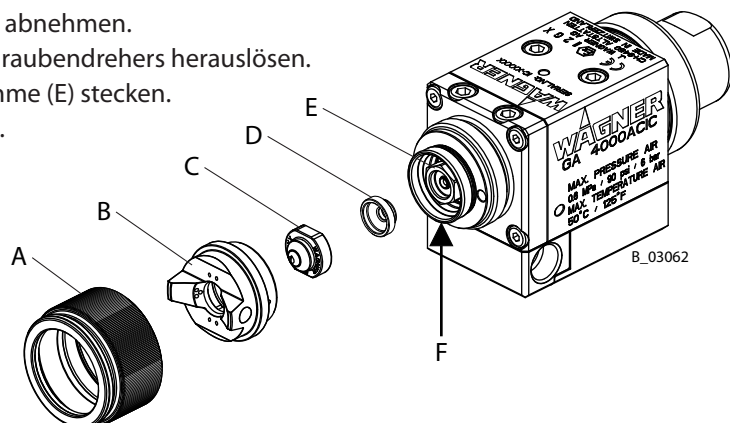


**9.4 AUSWECHSELN DES DICHTNIPPELS DER RUNDSTRAHLDÜSE**

<h2>HINWEIS</h2>
<p><b>Defekter Düsenkörper!</b> Schlechtes Spritzbild.</p> <p>→ Düsenkörper (A) sorgfältig behandeln.</p>


Düse von Hand abschrauben.

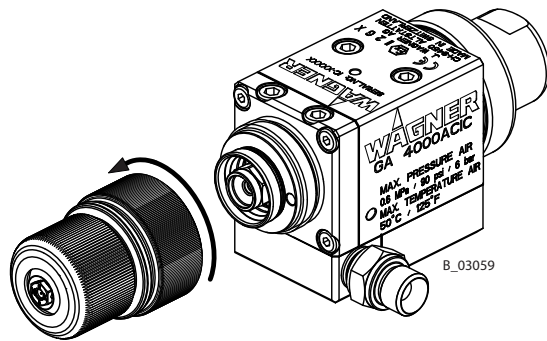


Mit Steckschlüssel Schlüsselweite 13 mm; 0.51 inch gehalten.

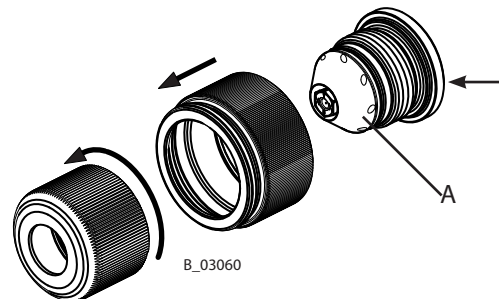

Düsen Schlüssel (D)  
Bestellnr. 128901

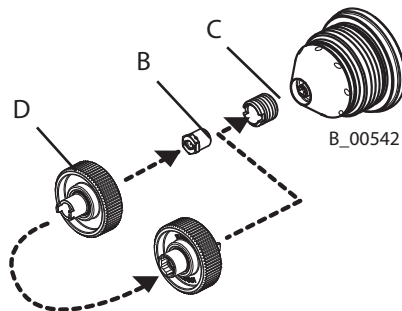


Mit Stift  $\varnothing$  1.5 mm; 0.06 inch austossen.

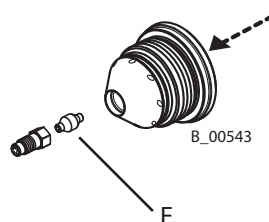

**Hinweis:**

Mit Hilfe einer Ringholzschaube lässt sich der Dichtnippel (E) aus dem Düsenkörper ziehen.

**BETRIEBSANLEITUNG**

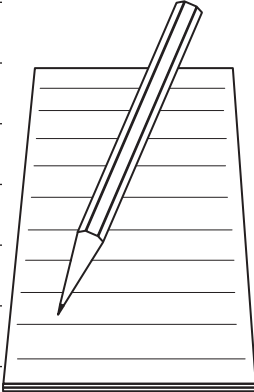

Series of horizontal lines for writing.

**9.5 TEILE IM PISTOLENKÖRPER AUSWECHSELN****9.5.1 DEMONTAGE GA 4000ACIC****HINWEIS****Defekter Stößelschaft!**

Packung undicht.


Erhöhter Verschleiss an der Packung.

- Stößelschaft (K) sorgfältig behandeln.  
Stößelschaft hat die Funktion einer Gleitfläche.


**Hinweis:**

Die Grundplatte kompl. (B) muss nicht demontiert werden.

M5 Schlüsselweite 3 mm; 0.12 inch

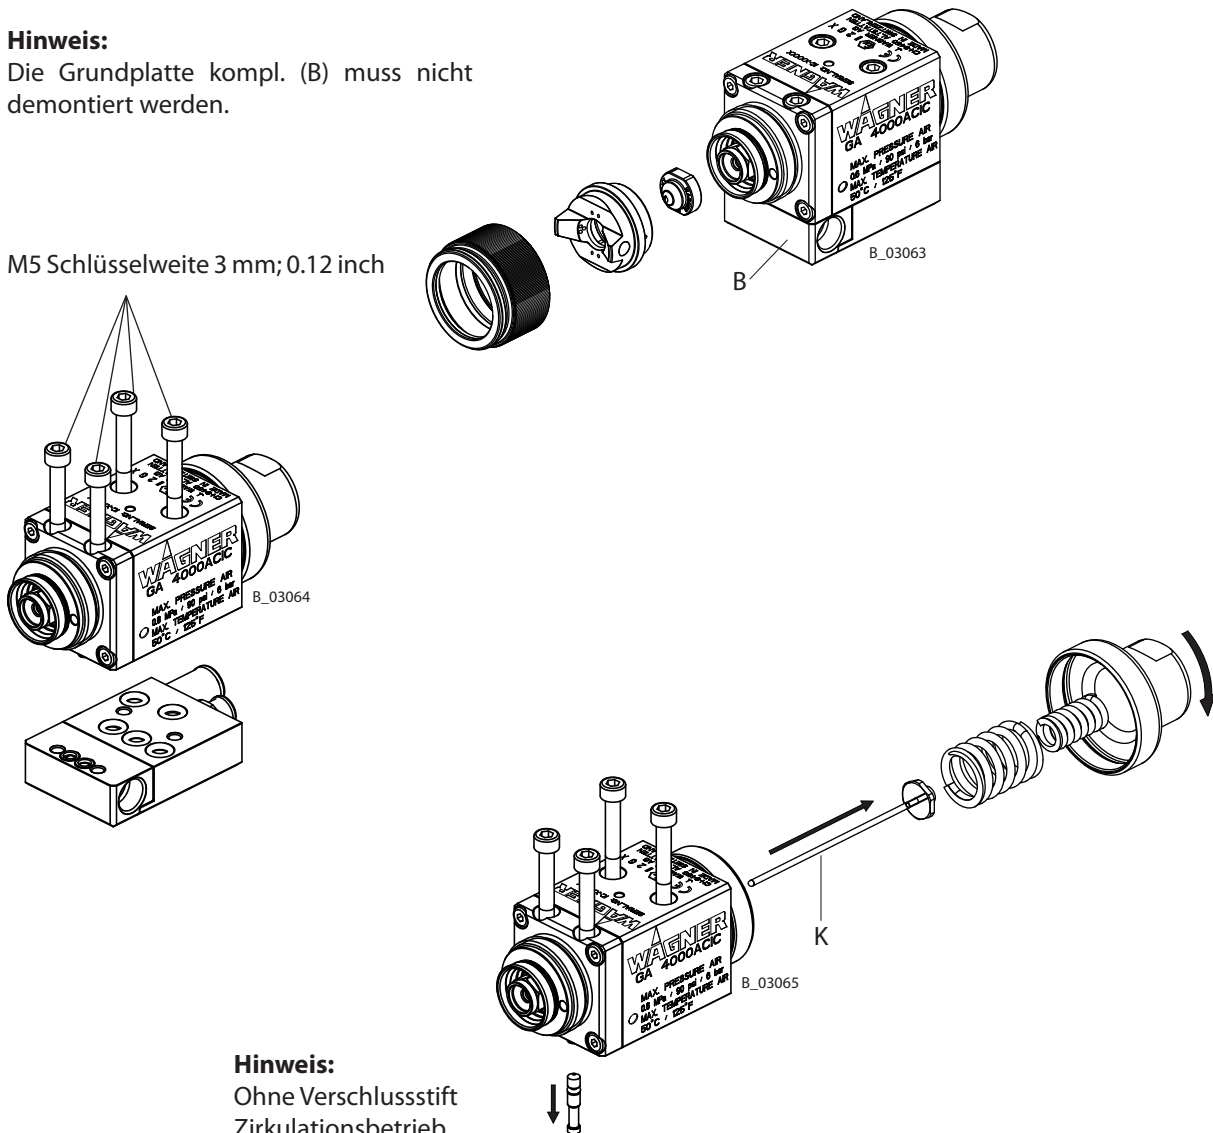
**Hinweis:**

Ohne Verschlussstift  
Zirkulationsbetrieb

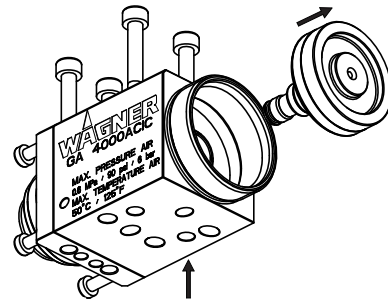

Blaspistole

M5 Schlüsselweite 3; 0.12 inch

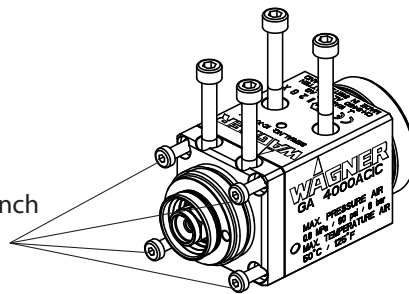


**Hinweis:**

Verklebte Teile können mit einem Dorn  $\varnothing$  3 mm; 0.12 inch ausgestossen werden.


**Hinweis:**

Verteilerdichtung (F) mit Hilfe einer Rohrzanqe herausziehen.

M5 Schlüsselweite 12; 0.47 inch

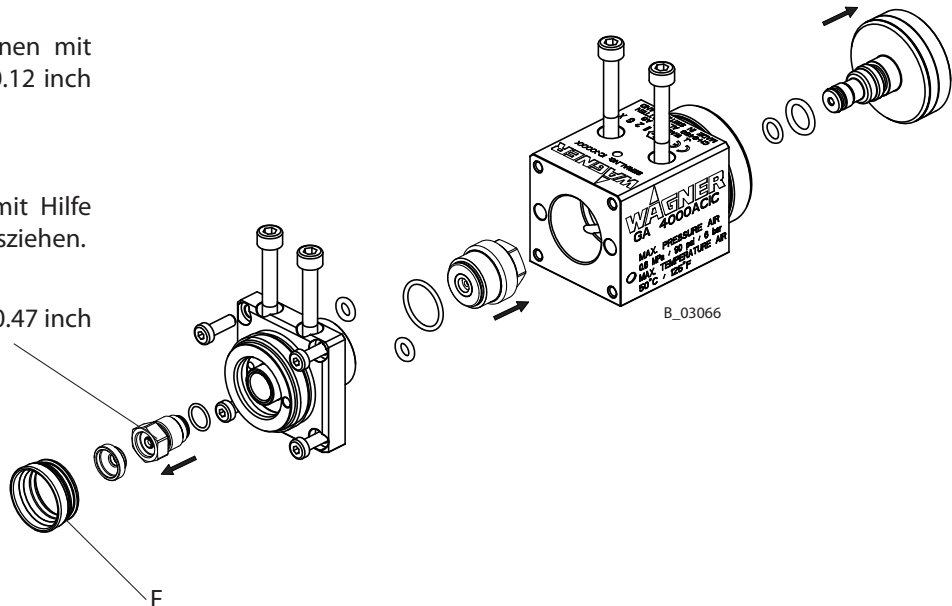

**9.5.2 PACKUNGSEINSATZ GA 4000AC (RP)**

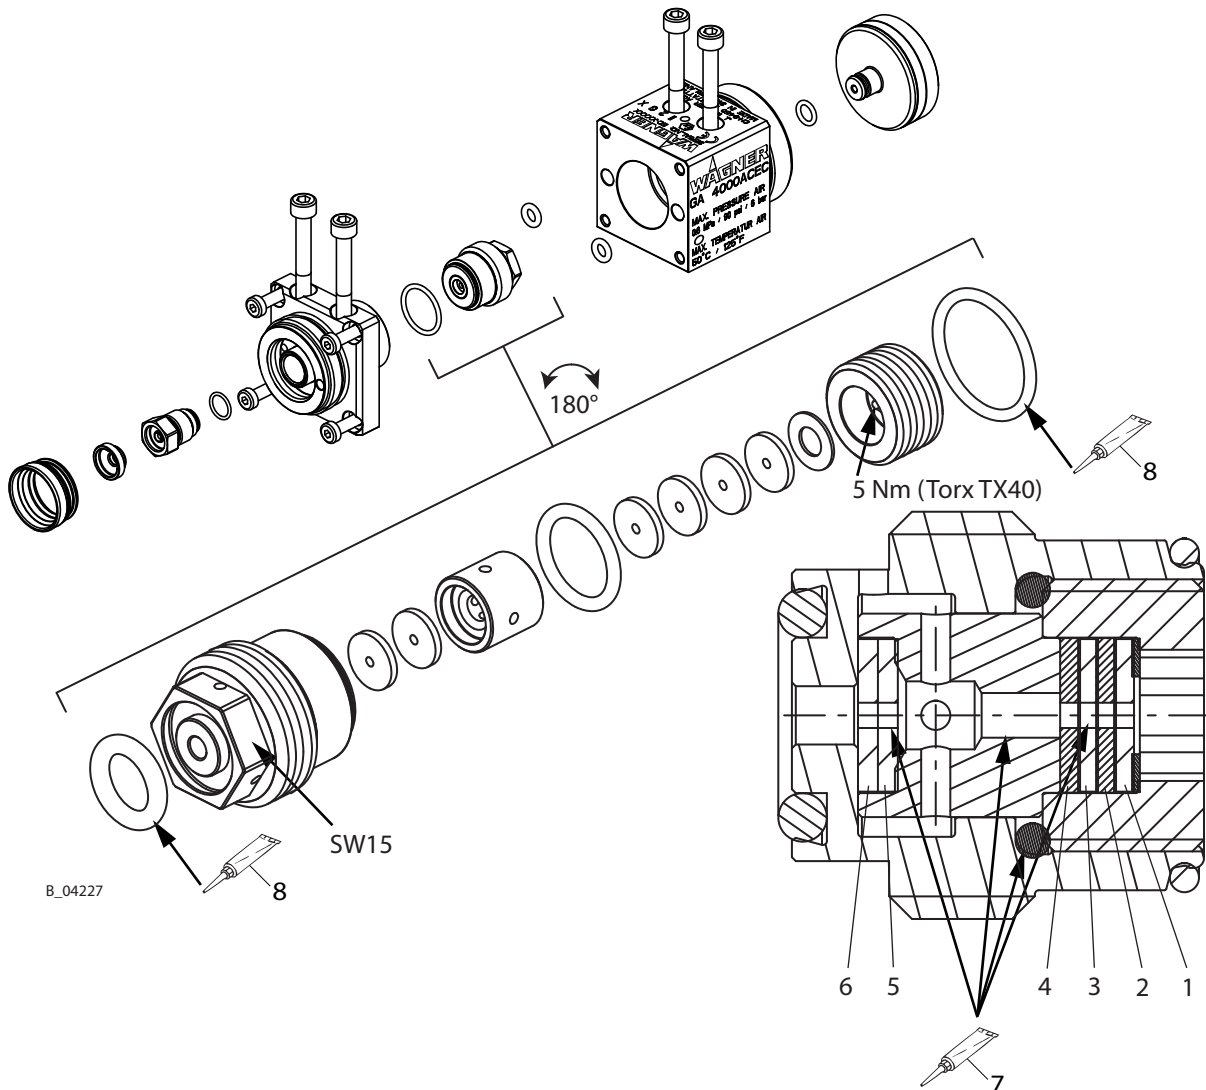

**Reihenfolge der Dichtungen:**

1) Dichtungssatz GA4000 Packung RP: Bestellnr. 2339140


Pos	Material	Bestellnr.	Bestellnr. (12er Packung)
1	PTFE + GF	-	2339141
2	PE	-	2339142
3	PTFE + GF	-	2339141
4	PE	-	2339142
5	PTFE + GF	-	2339141
6	PTFE + GF	-	2339141
7	Fett Mobilux EP 2	9998808	-
8	Vaseline weiss	9992698	-

## 2) Dichtungssatz GA4000 Packung RP spezial: Bestellnr. 2339810

<b>Pos</b>	<b>Material</b>	<b>Bestellnr.</b>	<b>Bestellnr. (12er Packung)</b>
1	PTFE	-	2339143
2	PE	-	2339142
3	PTFE	-	2339143
4	PE	-	2339142
5	PTFE + GF	-	2339141
6	PTFE + GF	-	2339141
7	Fett Mobilux EP 2	9998808	-
8	Vaseline weiss	9992698	-

**9.5.3 ZUSAMMENBAU GA 4000ACIC****Genereller Hinweis:**


O-Ringe und Gleitflächen mit Vaseline weiss PHV II leicht fetten.

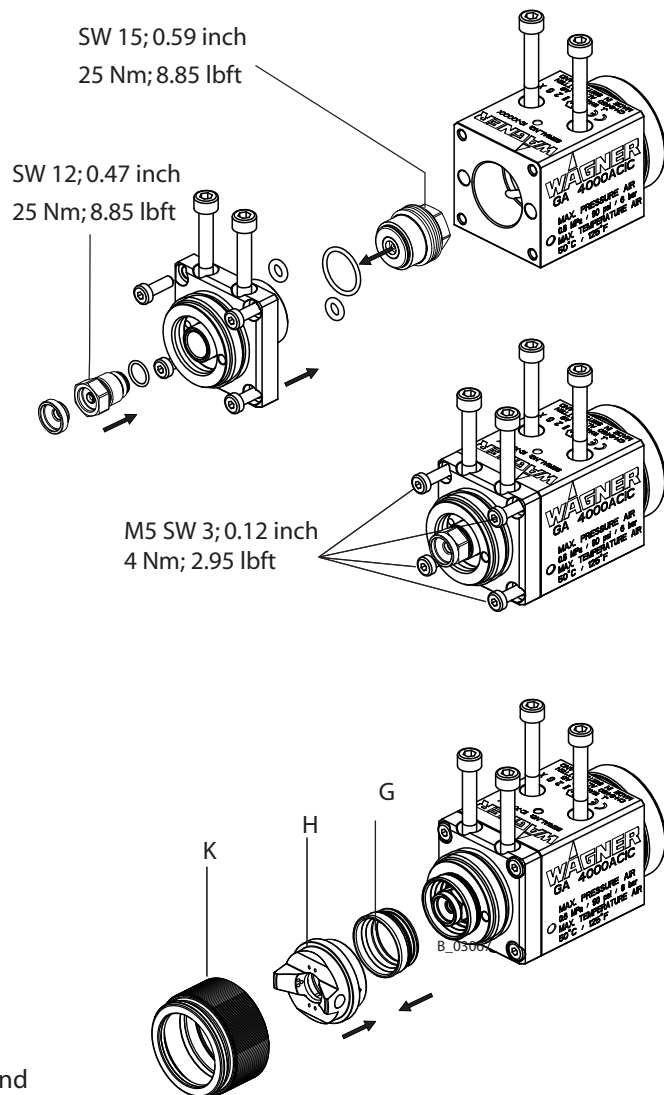**Hinweis:**

Verteilerdichtung (G) auf Luftkappe (H) stecken und zusammen in Gehäuse legen. Überwurfmutter (K) soweit einschrauben, bis der Verteilerdichtring in die Aufnahmerille einschnappt (Klick hörbar).




Überwurfmutter mit Luftkappe wieder demontieren.

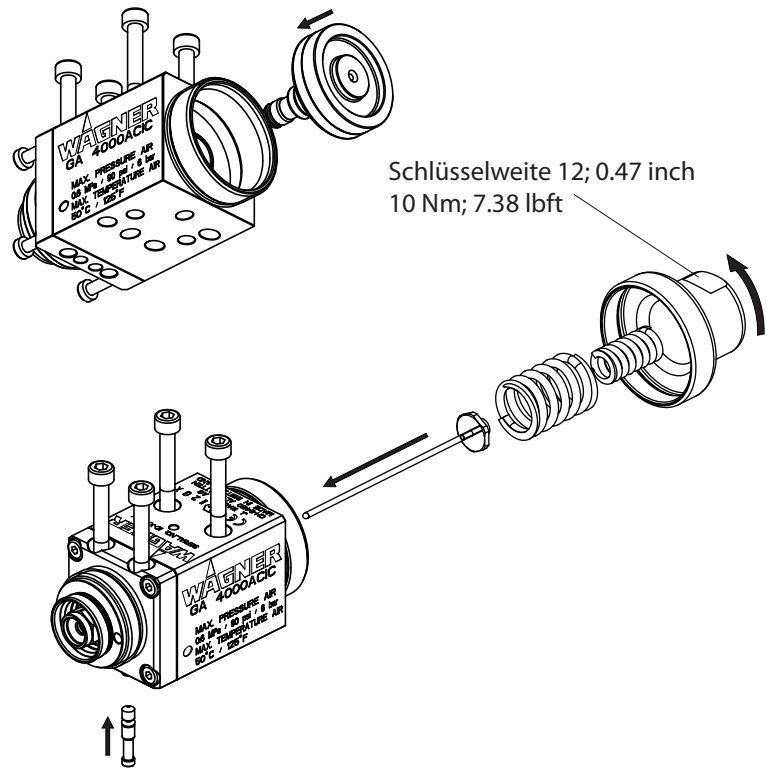

Schlüsselweite 12; 0.47 inch  
10 Nm; 7.38 lbft

M5 Schlüsselweite 3 mm; 0.12 inch  
4 Nm; 2.95 lbft

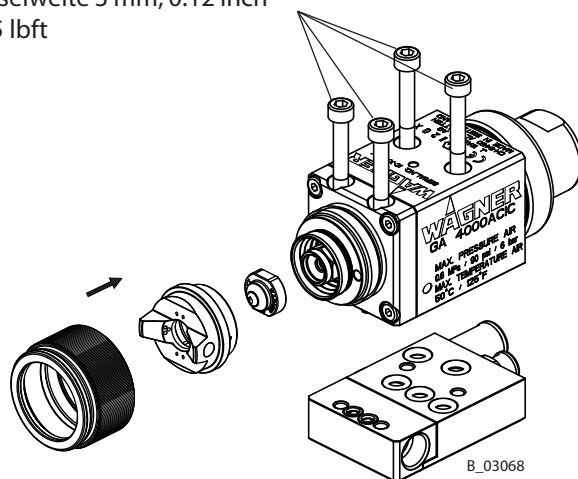

B\_03068

# 10 ZUBEHÖR

## 10.1 AIRCOAT DÜSEN ACF3000



Bestellnr.	Markierung	Bohrung Ø inch; mm	Spritzwinkel	Empfohlene Pistolenfilter			Empfohlene Spaltfilter	
				rot 200 Maschen	gelb 100 Maschen	60 Maschen	Anwendung	
379107	07/10	0.007-0.18	10°	rot 200 Maschen	gelb 100 Maschen	60 Maschen	200 Maschen	Naturlacke
379207	07/20	0.007-0.18	20°					Farblose Lacke Öle
379209	09/20	0.009-0.23	20°					Kunstharzlacke PVC Lacke
379309	09/30	0.009-0.23	30°					
379409	09/40	0.009-0.23	40°					Lacke Vorlacke Grundlacke Füller
379509	09/50	0.009-0.23	50°					
379609	09/60	0.009-0.23	60°					Füller Rostschutzfarben
379111	11/10	0.011-0.28	10°					
379211	11/20	0.011-0.28	20°					Rostschutzfarben Latexfarben
379311	11/30	0.011-0.28	30°					
379411	11/40	0.011-0.28	40°					
379511	11/50	0.011-0.28	50°					
379611	11/60	0.011-0.28	60°					
379113	13/10	0.013-0.33	10°					
379213	13/20	0.013-0.33	20°					
379313	13/30	0.013-0.33	30°					
379413	13/40	0.013-0.33	40°					
379513	13/50	0.013-0.33	50°					
379613	13/60	0.013-0.33	60°					
379813	13/80	0.013-0.33	80°					
379115	15/10	0.015-0.38	10°					
379215	15/20	0.015-0.38	20°					
379315	15/30	0.015-0.38	30°					
379415	15/40	0.015-0.38	40°					
379515	15/50	0.015-0.38	50°					
379615	15/60	0.015-0.38	60°					
379815	15/80	0.015-0.38	80°					
379217	17/20	0.017-0.43	20°					
379317	17/30	0.017-0.43	30°					
379417	17/40	0.017-0.43	40°					
379517	17/50	0.017-0.43	50°					
379617	17/60	0.017-0.43	60°					
379817	17/80	0.017-0.43	80°					



B\_00021


Bestellnr.	Markierung	Bohrung Ø inch; mm	Spritzwinkel	Empfohlene Pistolenfilter	
				weiss 50 Maschen	gelb 100 Maschen
379219	19/20	0.019-0.48	20°	weiss 50 Maschen	gelb 100 Maschen
379319	19/30	0.019-0.48	30°		
379419	19/40	0.019-0.48	40°		
379519	19/50	0.019-0.48	50°		
379619	19/60	0.019-0.48	60°		
379819	19/80	0.019-0.48	80°		
379221	21/20	0.021-0.53	20°		
379421	21/40	0.021-0.53	40°		
379521	21/50	0.021-0.53	50°		
379621	21/60	0.021-0.53	60°		
379821	21/80	0.021-0.53	80°		
379423	23/40	0.023-0.58	40°		
379623	23/60	0.023-0.58	60°		
379823	23/80	0.023-0.58	80°		
379425	25/40	0.025-0.64	40°		
379625	25/60	0.025-0.64	60°		
379825	25/80	0.025-0.64	80°		
379427	27/40	0.027-0.69	40°		
379627	27/60	0.027-0.69	60°		
379827	27/80	0.027-0.69	80°		
379429	29/40	0.029-0.75	40°		
379629	29/60	0.029-0.75	60°		
379829	29/80	0.029-0.75	80°		
379431	31/40	0.031-0.79	40°		
379531	31/60	0.031-0.79	60°		
379631	31/80	0.031-0.79	80°		
379435	35/40	0.035-0.90	40°		
379635	35/60	0.035-0.90	60°		
379835	35/80	0.035-0.90	80°		

Empfohlene Spaltfilter	
Anwendung	
Rostschutzfarben Latexfarben	60 Maschen
Glimmerfarben Zinkstaubfarben Rostschutzfarben Leimfarben	


**10.2 RUNDSTRAHLDÜSENAUFSATZ**

Bestellnr.	Benennung
394180	Rundstrahldüsenaufsatz (ohne Düseninsert)

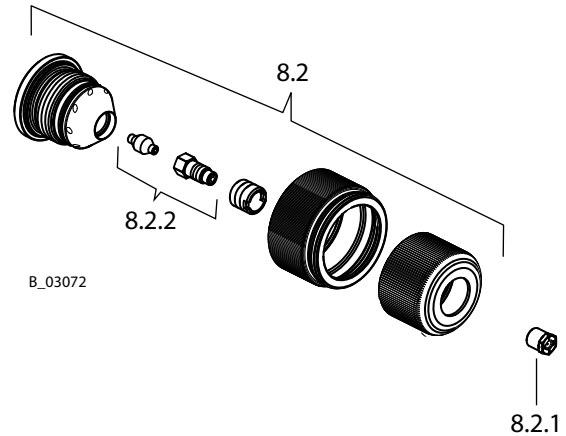

**10.2.1 DÜSENEINSÄTZE RXX**


Bestellnr.	Benennung	Markierung	Strahl $\phi$ **
132720	Düseninsert R11	11	ca. 250; 9.84
132721	Düseninsert R12	12	ca. 250; 9.84
132722	Düseninsert R13	13	ca. 250; 9.84
132723	Düseninsert R14	14	ca. 250; 9.84
132724	Düseninsert R15	15	ca. 250; 9.84
132725	Düseninsert R16	16	ca. 250; 9.84
132726	Düseninsert R17	17	ca. 250; 9.84
132727	Düseninsert R18	18	ca. 250; 9.84
132728	Düseninsert R19	19	ca. 250; 9.84
132729	Düseninsert R20	20	ca. 250; 9.84
132730	Düseninsert R21	21	ca. 250; 9.84
132731	Düseninsert R22	22	ca. 250; 9.84

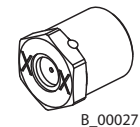

\*\* Strahlbreite mm; inch bei ca. 30 cm; 11.8 inch Abstand zum Objekt und 10 MPa; 100 bar; 1450 psi Druck mit Kunstharzlack 20 DIN4 Sekunden.

**10.2.2 DÜSENVERSCHRAUBUNG KOMPLETT**

Bestellnr.	Benennung
132922	Düsenverschraubung komplett




**10.3 SCHLÄUCHE**


Bestellnr.	Benennung
9984405	Hochdruckschlauch M16x1.5, 1 m; 3.28 ft, DN 4 mm; ID 0.16 inch, 27 MPa; 270 bar; 3916 psi
9984507	Hochdruckschlauch M16x1.5, 15 m; 98.4 ft, DN 6 mm; ID 0.24 inch, 27 MPa; 270 bar; 3916 psi
9984510	Hochdruckschlauch M16x1.5, 7.5 m; 24.6 ft, DN 4 mm; ID 0.16 inch, 27 MPa; 270 bar; 3916 psi
9984573	Hochdruckschlauch NPSM1/4", 7.5 m; 24.6 ft, DN 4 mm; ID 0.16 inch, 27 MPa; 270 bar; 3916 psi
9984574	Hochdruckschlauch NPSM1/4"; 15 m; 98.4 ft, DN 6 mm; ID 0.24 inch, 27 MPa; 270 bar; 3916 psi
9982035	Luftschlauch rot A-ø 6 mm; AD 0.24 inch, I-ø 4 mm; ID 0.16 inch, Polyamid, Meterware
9982061	Luftschlauch blau A-ø 6 mm; AD 0.24 inch, I-ø 4 mm; ID 0.16 inch, Polyamid, Meterware
9982033	Luftschlauch grün A-ø 6 mm; AD 0.24 inch, I-ø 4 mm; ID 0.16 inch, Polyamid, Meterware
9982062	Luftschlauch blau A-ø 8 mm; AD 0.32 inch, I-ø 5.5 mm; ID 0.22 inch, Polyamid, Meterware

**10.4 DIVERSES**


Bestellnr.	Benennung
9997001	Düsenreinigungsbürste
8612001	Düsenreinigungsnadel-Satz 12 Stück
123446	Doppelnippel M16x1.5 für Materialschlauchverlängerung
367560	Doppelnippel NPS 1/4" für Materialschlauchverlängerung
380941	Halterung Standard 180 mm; ø 16 mm, 7.1 inch; ø 0.63 inch

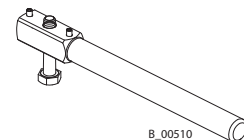


Bestellnr.	Benennung
2314079	Adapterplatte Cefla
380942	Halterung drehbar (Standard)
380945	Halterung drehbar 40/40/5
380943	Schwenkantrieb komplett
380944	Kreuzklemmstück zu Schwenkantrieb

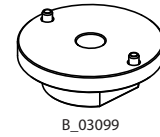


B\_03099

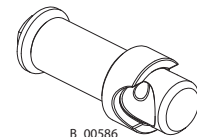

B\_00586

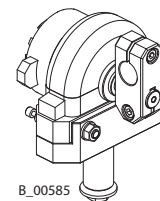

B\_00585



B\_00584

## 11 ERSATZTEILE

### 11.1 WIE WERDEN ERSATZTEILE BESTELLT?

Um eine sichere Ersatzteillieferung gewährleisten zu können, sind folgende Angaben notwendig:

#### **Bestellnummer, Benennung und Stückzahl**

Die Stückzahl muss nicht identisch mit den Nummern in den Spalten „Stk“ der Listen sein. Die Anzahl gibt lediglich Auskunft darüber, wie oft ein Teil in der Baugruppe enthalten ist.

Ferner sind für einen reibungslosen Ablauf folgende Angaben notwendig:

- Rechnungsadresse
- Lieferadresse
- Name der Ansprechperson für Rückfragen
- Lieferart (norm. Post, Eilsendung, Luftfracht, Kurier etc.)


#### **Kennzeichnung in den Ersatzteillisten.**

Erklärung zur Spalte „K“ (Kennzeichen) in den nachfolgenden Ersatzteillisten:


- ◆ Verschleissteil

**Hinweis:** Diese Teile fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

- Gehört nicht zur Grundausstattung, ist jedoch als Sonderzubehör erhältlich.

	<p><b>! WARNUNG</b></p> <p><b>Unsachgemässe Wartung/Reparatur!</b> Verletzungsgefahr und Geräteschäden.</p> <p>→ Reparaturen und Austausch von Teilen nur durch speziell ausgebildetes Personal oder eine WAGNER-Servicestelle durchführen lassen.</p> <p>→ Vor allen Arbeiten am Gerät und bei Arbeitsunterbrechungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-/Druckluftzufuhr abschalten.</li> <li>- Spritzpistole und Gerät druckentlasten.</li> <li>- Spritzpistole gegen Betätigung sichern.</li> </ul> <p>→ Bei allen Arbeiten Betriebs- und Serviceanleitung beachten.</p>
---	---

**11.2 ERSATZTEILLISTE GA 4000ACIC**

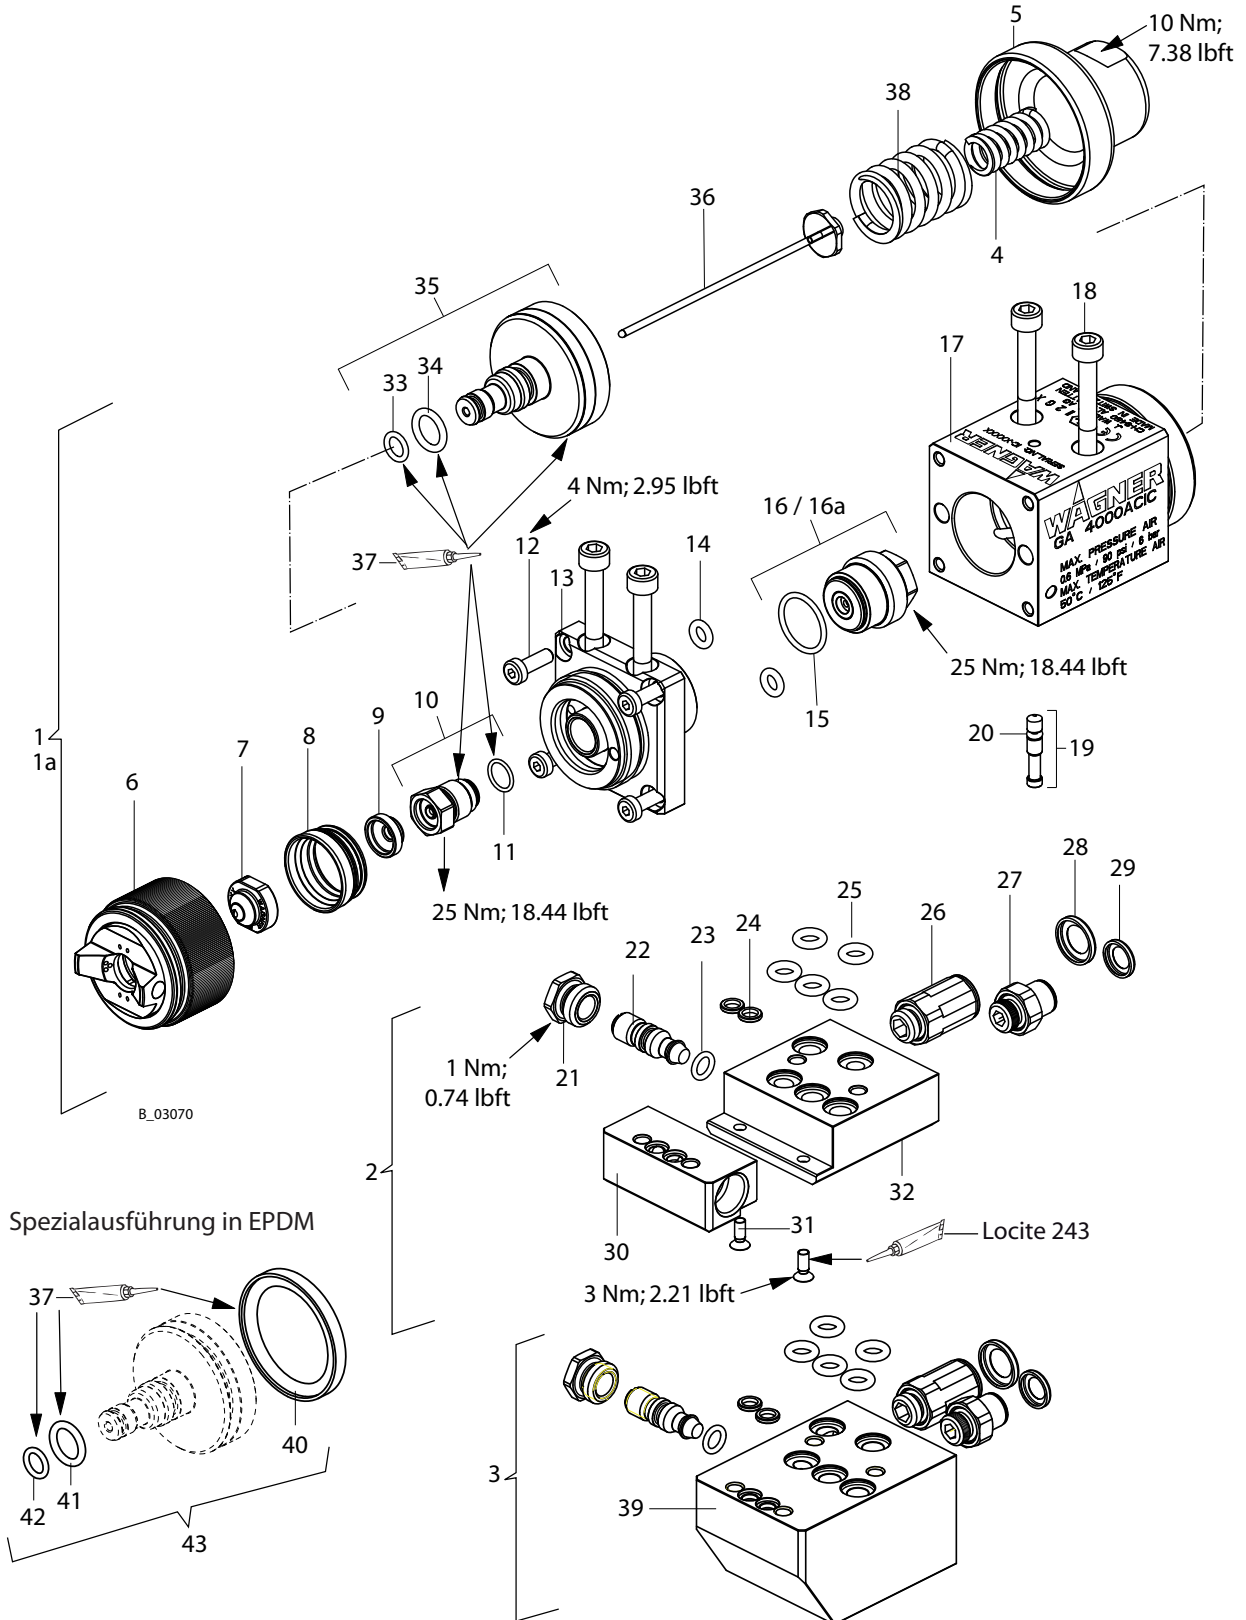



Pos	K	Stk	Bestellnr.	Benennung
1	◆	1	2312132	Pistolenkörper GA 4000ACIC
1a	◆	1	2338603	Pistolenkörper GA 4000ACIC (RP)
2	◆ ●	1	2312144	Grundplatte GA 4000ACIC-S komplett
3	◆ ●	1	2308810	Grundplatte GA 4000ACIC-R komplett
4		1	2309945	Schraubenfeder
5		1	2314274	Endkappe kurz
6	●	1	2308808	Luftkappe LV plus (rot)
6	●	1	2308809	Luftkappe HV plus (blau)
6	●	1	2313493	Luftkappe LA plus (bronze)
6	●	1	2340299	Luftkappe LV plus (blank)
7	●	1	379...	Düse AC
8	◆	1	394339	Dichtring
9	◆	1	364328	Dichtung Düse
10	◆	1	2314279	Ventilaufnahme komplett
11	◆	1	9974245	O-Ring
12		4	2307893	Zylinderschraube
13		1	2314278	Kopfstück
14	◆	2	9974153	O-Ring
15	◆	1	367528	O-Ring
16	◆	1	2313516	Standardpackung
16a	◆	1	2338601	Packungseinsatz GA 4000AC (RP)
17		1	2314277	Kolbengehäuse IC
18		4	2308292	Zylinderschraube
19	●	1	2310534	Verschlussstift Materialkanal komplett
20	◆	1	2307873	O-Ring
21		1	2307739	Haltemutter
22		1	2307868	Rund-Breitstrahlreduzierung
23	◆	1	9971388	O-Ring
24	◆	2	2310473	Dichtung Material
25	◆	5	9974265	O-Ring
26		1	9998993	Gerader Einschraubanschluss
27		1	9998090	Gerader Einschraubanschluss
28		1	9998618	Codierring blau
29		1	9998995	Codierring rot
30		1	2316366	Materialadapterplatte
31		2	2310556	Senkschraube mit Innensechskant
32		1	2316367	Adapterplatte IC-S
33	◆	1	248314	O-Ring
34	◆	1	9971025	O-Ring
35	◆	1	2314275	Kolben IC komplett
36	◆	1	2314273	Ventilstange IC komplett
37	●	1	9992698	Vaseline weiss PHHV
38		1	9998991	Schraubenfeder

◆ = Verschleissteil

-&gt; Service Sets siehe Kapitel 11.3.

● = Nicht in der Grundausrüstung enthalten, als Sonderzubehör erhältlich.

Pos	K	Stk	Bestellnr.	Benennung
39		1	2314242	Grundplatte GA 4000ACIC R
40	◆ ●	1	2322531	Kolbendichtung EPDM
41	◆ ●	1	2322530	O-Ring
42	◆ ●	1	9974179	O-Ring
43	◆ ●	1	2322532	Dichtungs-Set GA 4000ACIC (EPDM)

◆ = Verschleissteil

-> Service Sets siehe Kapitel 11.3.

● = Nicht in der Grundausrüstung enthalten, als Sonderzubehör erhältlich.

### 11.3 SERVICE-SETS UND ERSATZTEILGRUPPEN

Bestellnr.	Benennung	Bestehend aus Ersatzteilpositionen
2314353	Serviceset Pistolenkörper GA 4000ACIC	8, 9, 11, 14, 16, 33, 34
2338657	Serviceset Pistolenkörper GA 4000ACIC (RP)	8, 9, 11, 14, 33, 34
2314355	Serviceset Grundplatte GA 4000ACIC	23, 24, 25
2322532	Dichtungs-Set GA 4000ACIC (EPDM)	40, 41, 42

### 11.4 PACKUNGSEINSATZ GA 4000AC (RP)


Ersatzteilliste				12er Packung	
Pos	K	Benennung	Stk	Bestellnr.	Bestellnr.
1		Packungseinsatz GA 4000AC (RP)	1	2338601	-
2		Gehäuse	1	-	-
3	◆	Dichtscheibe PE	2	-	2339142
4		Gehäuse-Einsatz	1	-	-
5		Gehäuse-Schraube	1	-	-
6	◆	Druckscheibe	1	2338567	-
7	◆	O-Ring	1	9974196	-
8	◆	O-Ring	1	367528	-
9	◆	O-Ring	1	2338570	-
10		Fett Mobilux EP 2	1	9998808	-
11		Vaseline weiss PHHV II	1	9992698	-
12	◆	Dichtscheibe PTFE + GF	4	-	2339141
13	◆ ●	Dichtscheibe PTFE	2	-	2339143
14		Montageanleitung Packung GA 4000AC (RP)	1	2338708	-

◆ = Verschleissteil

-> Dichtungssätze siehe Kapitel 11.5.

● = Nicht in der Grundausrüstung enthalten, als Sonderzubehör erhältlich.

**Packungseinsatz GA 4000AC (RP)**

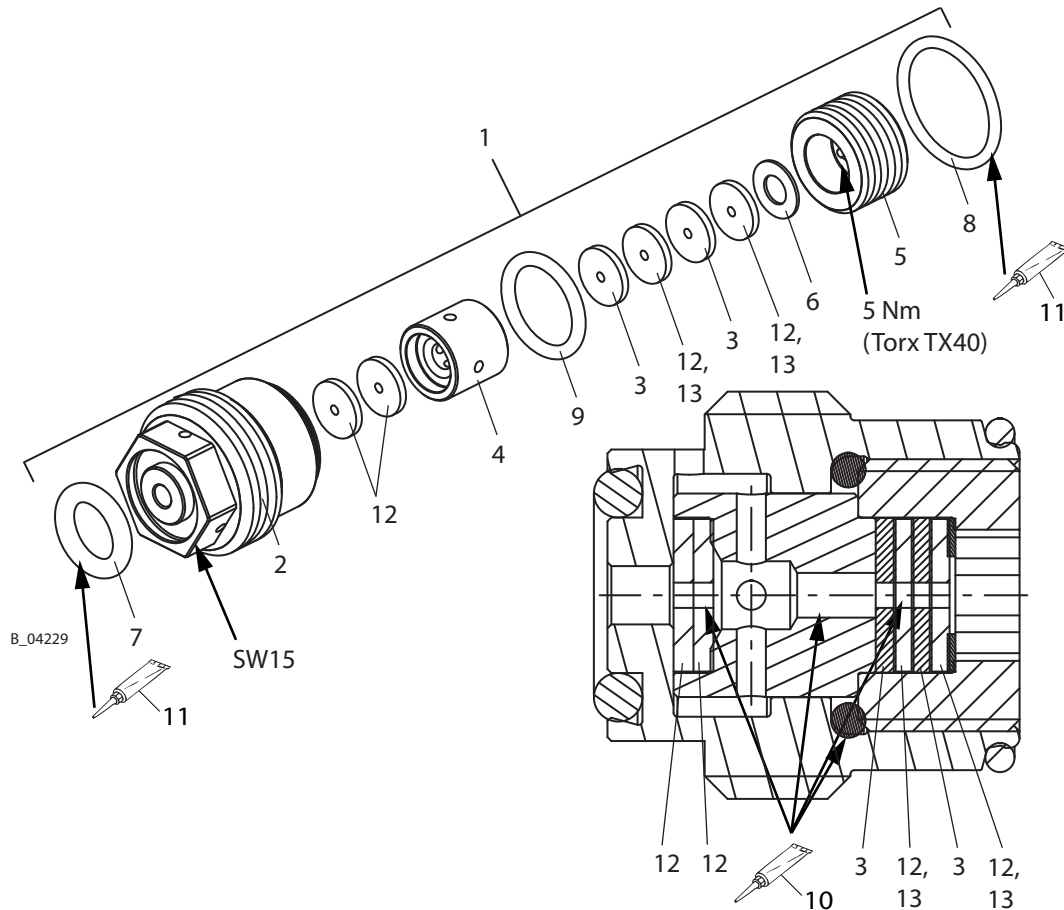

**11.5 DICHTUNGSSATZ GA 4000 PACKUNG RP UND RP SPEZIAL**

Bestellnr.	Benennung	Bestehend aus Ersatzteilpositionen
2339140	Dichtungssatz GA 4000 Packung RP	3, 6, 7, 8, 9, 12, 14
2339810	Dichtungssatz GA 4000 Packung RP spezial	3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14

## **12 GEWÄHRLEISTUNGS- UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN**

### **12.1 HINWEIS ZUR PRODUKTHAFTUNG**

Aufgrund einer ab 01.01.1990 gültigen EG-Verordnung haftet der Hersteller nur dann für sein Produkt, wenn alle Teile vom Hersteller stammen oder von diesem freigegeben wurden, bzw. die Geräte sachgemäss montiert, betrieben und gewartet werden.

Bei Verwendung von fremdem Zubehör und Ersatzteilen kann die Haftung ganz oder teilweise entfallen.

Mit Original- WAGNER-Zubehör und -Ersatzteilen haben Sie die Gewähr, dass alle Sicherheitsvorschriften erfüllt sind.

### **12.2 GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH**

Für dieses Gerät leisten wir Gewährleistung in folgendem Umfang:

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich nach unserer Wahl ausgebessert oder neu geliefert, die sich innerhalb von 24 Monaten bei Einschicht-, 12 Monaten bei Zweischicht- oder 6 Monaten bei Dreischichtbetrieb seit Übergabe an den Käufer infolge eines vor dieser Übergabe liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt erweisen.

Die Gewährleistung wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das Gerät oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten werden von uns getragen, es sei denn, dass sich die Aufwendungen erhöhen, weil das Gerät nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers verbracht worden ist.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch folgende Gründe verursacht oder mitverursacht worden sind:

Ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte Behandlung oder Wartung, ungeeignete Beschichtungsstoffe, Austauschwerkstoffe und chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern die Schäden nicht auf ein Verschulden von uns zurückzuführen sind.

Schmirgelnde Beschichtungsstoffe wie z. B. Menninge, Dispersionen, Glasuren, flüssige Schmirgel, Zinkstaubfarben usw. verringern die Lebensdauer von Ventilen, Packungen, Sprühpistolen, Düsen, Zylinder, Kolben usw.. Hierauf zurückzuführende Verschleisserscheinungen sind durch diese Gewährleistung nicht gedeckt.

Komponenten, die nicht von WAGNER hergestellt wurden, unterliegen der ursprünglichen Gewährleistung des Herstellers.

Der Austausch eines Teiles verlängert nicht die Zeitdauer der Gewährleistung des Gerätes. Das Gerät ist unverzüglich nach Empfang zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind bei Vermeidung des Verlustes der Gewährleistung innerhalb von 14 Tagen nach Empfang des Gerätes der Lieferfirma oder uns schriftlich mitzuteilen.

Wir behalten uns vor, die Gewährleistung durch ein Vertragsunternehmen erfüllen zu lassen.

Die Leistung dieser Gewährleistung ist abhängig vom Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein. Ergibt die Prüfung, dass kein Anspruch auf Gewährleistung vorliegt, so geht die Reparatur zu Lasten des Käufers.

Klargestellt wird, dass dieser Gewährleistungsanspruch keine Einschränkung der gesetzlichen, bzw. der durch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraglich vereinbarten Ansprüche darstellt.

### 12.3 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass die Bauart von  
AirCoat Automatikpistole GA 4000ACIC



Folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EG	94/9/EG
------------	---------

Angewendete Normen, insbesondere:

DIN EN ISO 12100: 2011	DIN EN 13463-1: 2009
DIN EN 1127-1: 2011	DIN EN 13463-5: 2011
DIN EN 1953: 2010	DIN EN ISO 13732-1: 2008
DIN EN ISO 14462: 2010	DIN EN 4413: 2011
DIN EN ISO 80079-34: 2012	

Kennzeichnung:

CE  II 2G X

#### CE-Konformitätsbescheinigung

Die CE-Konformitätsbescheinigung liegt dem Produkt bei. Sie kann bei Bedarf bei Ihrer WAGNER-Vertretung unter Angabe des Produkts und der Seriennummer nachbestellt werden.

**Bestellnummer:** 2315627

### 12.4 NATIONALE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- a) BGR 500 Teil 2, Kapitel 2.36 „Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern“
- b) BGR 500 Teil 2, Kapitel 2.29 „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen“
- c) TRBS 2153 Vermeidung von Zündgefahren

**Hinweis:** Alle Titel können beim Heymanns Verlag in Köln bezogen werden, oder sie sind im Internet zu finden.

<p><b>Deutschland</b> J. WAGNER GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 Postfach 1120 D- 88677 Markdorf Telephone: +49 7544 5050 Telefax: +49 7544 505200 E-Mail: service.standard@wagner-group.com</p>	<p><b>Schweiz</b> J. WAGNER AG Industriestrasse 22 Postfach 663 CH- 9450 Altstätten Telephone: +41 (0)71 757 2211 Telefax: +41 (0)71 757 2222 E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch</p>
<p><b>Belgien</b> WSB Finishing Equipment Veilinglaan 56/ 58 B- 1861 Wolvertem Telephone: +32 (0)2 269 4675 Telefax: +32 (0)2 269 7845 E-Mail: info@wsb-wagner.be/ HP www.wsb-wagner.eu</p>	<p><b>Dänemark</b> WAGNER Industrial Solution Scandinavia Viborgvej 100, Skærgær DK- 8600 Silkeborg Telephone: +45 70 200 245 Telefax: +45 86 856 027 E-Mail info@wagner-industri.com</p>
<p><b>England</b> WAGNER Spraytech (UK) Ltd. Haslemere Way Tramway Industrial Estate GB- Banbury, OXON OX16 8TY Telephone: +44 (0)1295 265 353 Telefax: +44 (0)1295 269861 E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk</p>	<p><b>Frankreich</b> J. WAGNER France S.A.R.L. Parc de Gutenberg - Bâtiment F8 8, Voie la Cardon F- 91127 Palaiseau-Cedex Telephone: +33 1 825 011 111 Telefax: +33 1691 946 55 E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr</p>
<p><b>Holland</b> WSB Finishing Equipment B.V. De Heldinnenlaan 200 NL- 3543 MB Utrecht  Telephone: +31 (0) 30 241 4155 Telefax: +31 (0) 30 241 1787 E-Mail: info@wsb-wagner.nl/ HP www.wsb-wagner.eu</p>	<p><b>Italien</b> WAGNER COLORA S.r.l Via Italia, 34 I- 20060 Gessate (MI)  Telephone: +39 02 959292 1 Telefax: +39 02 95780187 E-Mail: info@wagnercolora.com</p>
<p><b>Japan</b> WAGNER Spraytech Ltd. 2-35, Shinden Nishimachi J- Daito Shi, Osaka, 574-0057  Telephone: +81 (0) 720 874 3561 Telefax: +81/ (0) 720 874 3426 E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp</p>	<p><b>Österreich</b> J. WAGNER GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 Postfach 1120 D- 88677 Markdorf Telephone: +49 (0) 7544 5050 Telefax: +49 (0) 7544 505200 E-Mail: service.standard@wagner-group.com</p>
<p><b>Schweden</b> Wagner Industrial Solutions Scandinavia Skolgatan 61 SE- 568 31 Skillingaryd Telephone: +46 (0) 370 798 30 Telefax: +46 (0) 370 798 48 E-Mail: info@wagner-industri.com</p>	<p><b>Spanien</b> WAGNER Spraytech Iberica S.A. Ctra. N- 340, Km. 1245,4 E- 08750 Molins de Rei (Barcelona) Telephone: +34 (0) 93 680 0028 Telefax: +34 (0) 93 668 0156 E-Mail: info@wagnerspain.com</p>
<p><b>Tschechien</b> WAGNER s.r.o. Nedasovská Str. 345 15521 Praha 5 - Zlicin Telephone: +42 (0) 2 579 50 412 Telefax: +42 (0)2 579 51 052 E-Mail: info@wagner.cz</p>	<p><b>USA</b> WAGNER Systems Inc. 300 Airport Road, unit 1 Elgin, IL 60123 USA Telephone: +1 630 503 2400 Telefax: +1 630 503 2377 E-Mail: info@wagnersystemsinc.com</p>



# WAGNER



Bestellnr. 2312955

#### **Deutschland**

J. WAGNER GmbH  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
Postfach 1120

#### **D- 88677 Markdorf**

Telefon +49/ (0)7544 / 5050  
Telefax +49/ (0)7544 / 505200  
E-Mail [service.standard@wagner-group.com](mailto:service.standard@wagner-group.com)

#### **Schweiz**

J. WAGNER AG  
Industriestrasse 22  
Postfach 663

#### **CH- 9450 Altstätten**

Telefon +41/ (0)71 / 757 2211  
Telefax +41/ (0)71 / 757 2222

[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)